

กลไกการสึกหรอและการวิเคราะห์ความเสียหายเครื่องจักร กรณีตัวอย่างลิฟต์และเครน

โดย ศ.ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์


กรรมการสภาวิศวกรสมัย 8 และอนุกรรมการสวัสดิการฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.




- การสึกหรอแบบยึดติด (Adhesive wear)

1. เกิดการเปลี่ยนรูปร่างของยอดความหยาบที่ตะสัมผัส
2. ฟิล์มระหว่างผิวทั้งสองถูกทำลาย
3. เกิดรอยยึดติด
4. เกิดความเสียหายของรอยยึดติดเป็นผลให้เกิดอนุภาคเนื้อวัสดุสึกหรือหลุดออกเรียกwear particles

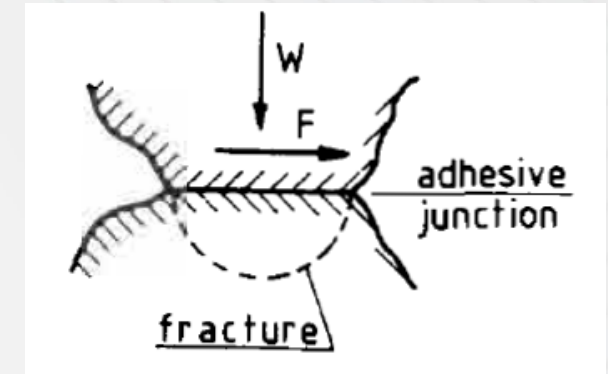

- การสึกหรอแบบขัดสี (Abrasive wear)


1. ความต้านทานการสึกหรอจะขึ้นกับค่าความแข็งของวัสดุ
2. การสึกหรอแบบขัดสีจะเกิดเมื่อวัสดุมีค่าความแข็งของวัสดุต่างกันไม่น้อยกว่า 30%

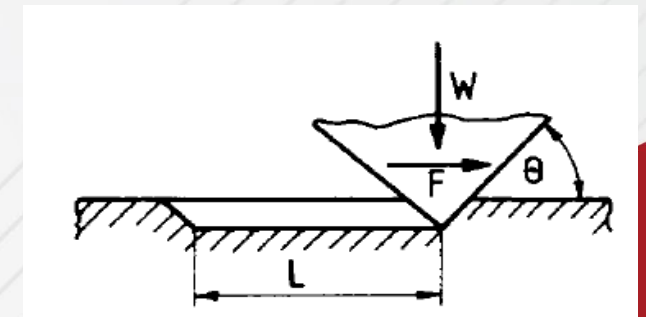




- การสึกหรอร่วมกับการล้าที่ผิว (Surface fatigue wear)

1. เกิดการกระจายค่าความเค้นและการเปลี่ยนค่าความเค้นที่บริเวณผิวที่เตะสัมผัสกัน
2. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพิ่มขึ้นต่อ stress cycle
3. ทำให้เกิดรอยร้าวใต้ผิวที่เตะสัมผัสกัน
4. รอยร้าวจะขยายตัวขึ้นสู่ผิวทำให้เกิดอนุภาคหลุดออก (wear particles)

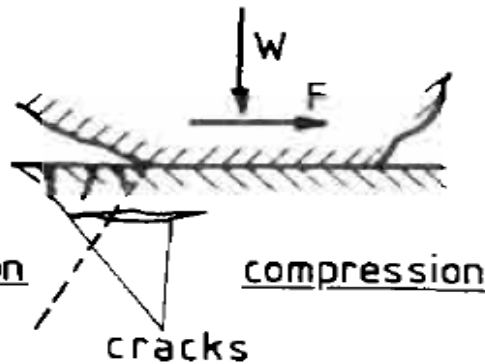


- การสึกหรอแบบถูครูด (Fretting wear)

1. เริ่มจากการเกิดรอยร้าวจากในเนื้อวัสดุมีอนุภาคแข็งแปลกปลอม หรือมีตำหนิ
2. เมื่อชิ้นงานรับ cyclic contact stress and repeated rolling and/or rolling-sliding จะทำให้รอยร้าวขยายใหญ่
3. ในที่สุดจะเกิดความเสียหายเนื้อวัสดุจะหลุดตามรูป

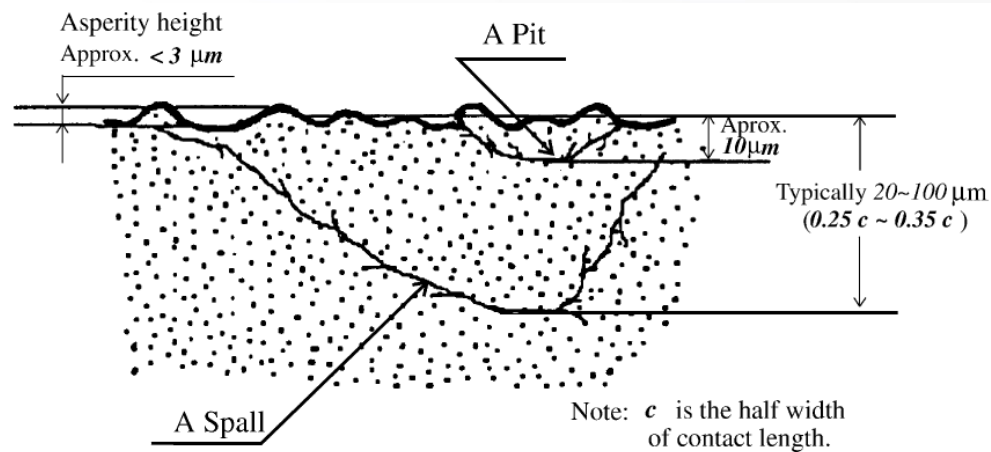


- การสึกหรอจากการผุกร่อน (Corrosion wear)

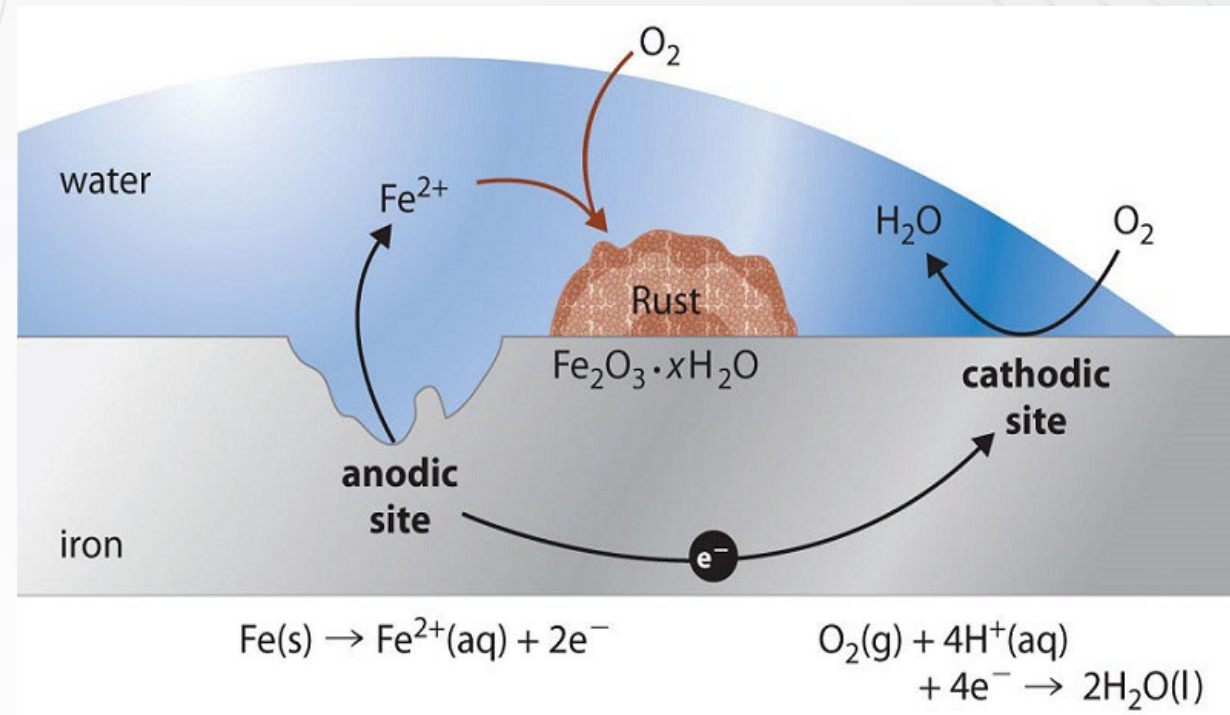


จากรูปเป็นชิ้นงานเหล็กที่เคลือบป้องกันการผุกร่อนมีรอยขีดข่วนเป็นผลทำให้ชิ้นงานเหล็กที่เกิดการผุกร่อนอย่างรวดเร็ว ผิวชิ้นงานเหล็กที่สัมผัสกับอากาศจะเกิดเป็นขั้ว cathode ออกซิเจนจะถูกลดลงไปรวมกับโลหะเหล็กถูกออกซิไดเป็น $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ ที่ขั้ว anode ทำให้เกิดสนิม การเกิดElectrochemical ระหว่างขั้ว cathode และขั้ว anode สามารถทำให้เกิดการผุกร่อนเป็นรูใหญ่


- การสึกกร่อน (Erosion wear)
การสึกหรอที่เกิดจากอนุภาคแข็งวิ่งชนผิวชิ้นงานทำให้เนื้อที่
ผิวชิ้นงานบางลงหรือสึกกร่อน

การสึกกร่อนจะขึ้นกับความเร็วของอนุภาค มุมที่อนุภาคแข็งชนชิ้นงาน ชนิด
ของวัสดุชิ้นงานเป็นวัสดุเปราะ (brittle material) หรือวัสดุเหนียว (ductile
material)

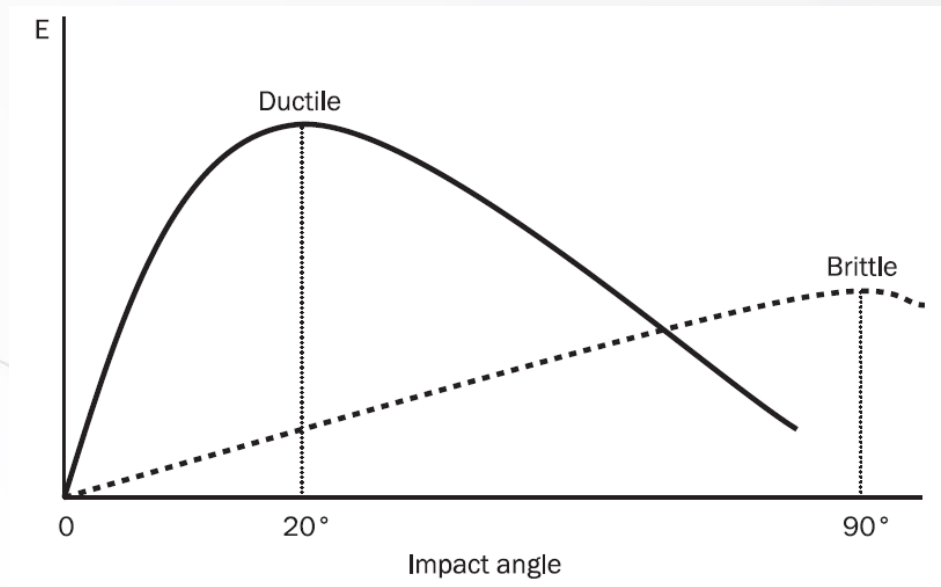


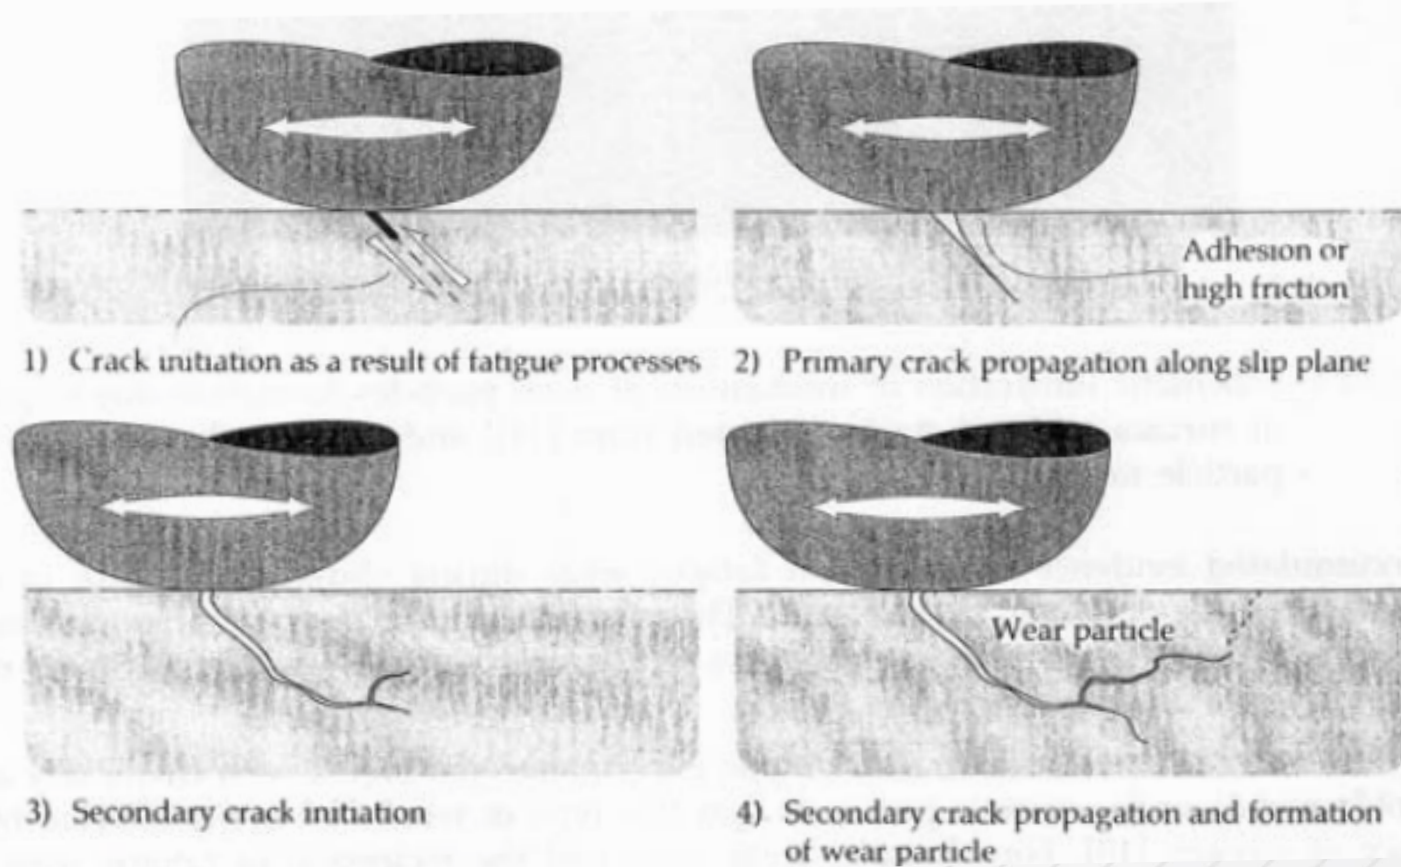

แสดงการเริ่มเกิดรอยร้าวและรอยร้าวจะขยายโตขึ้น

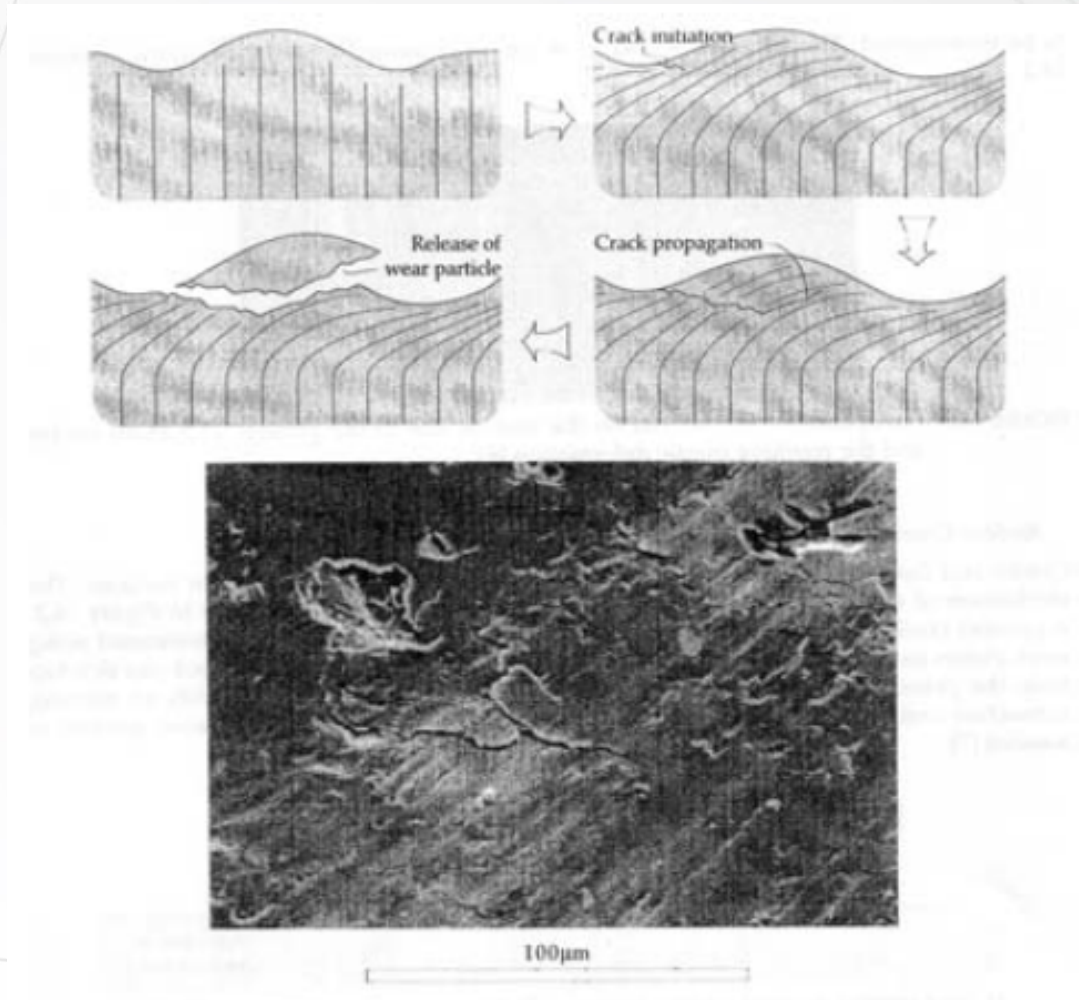


แสดงกลไกการสึกหรอที่ทำให้อนุภาคเล็กๆเสียหายเนื่องจากเกิดรอยร้าวและสึกหรอ

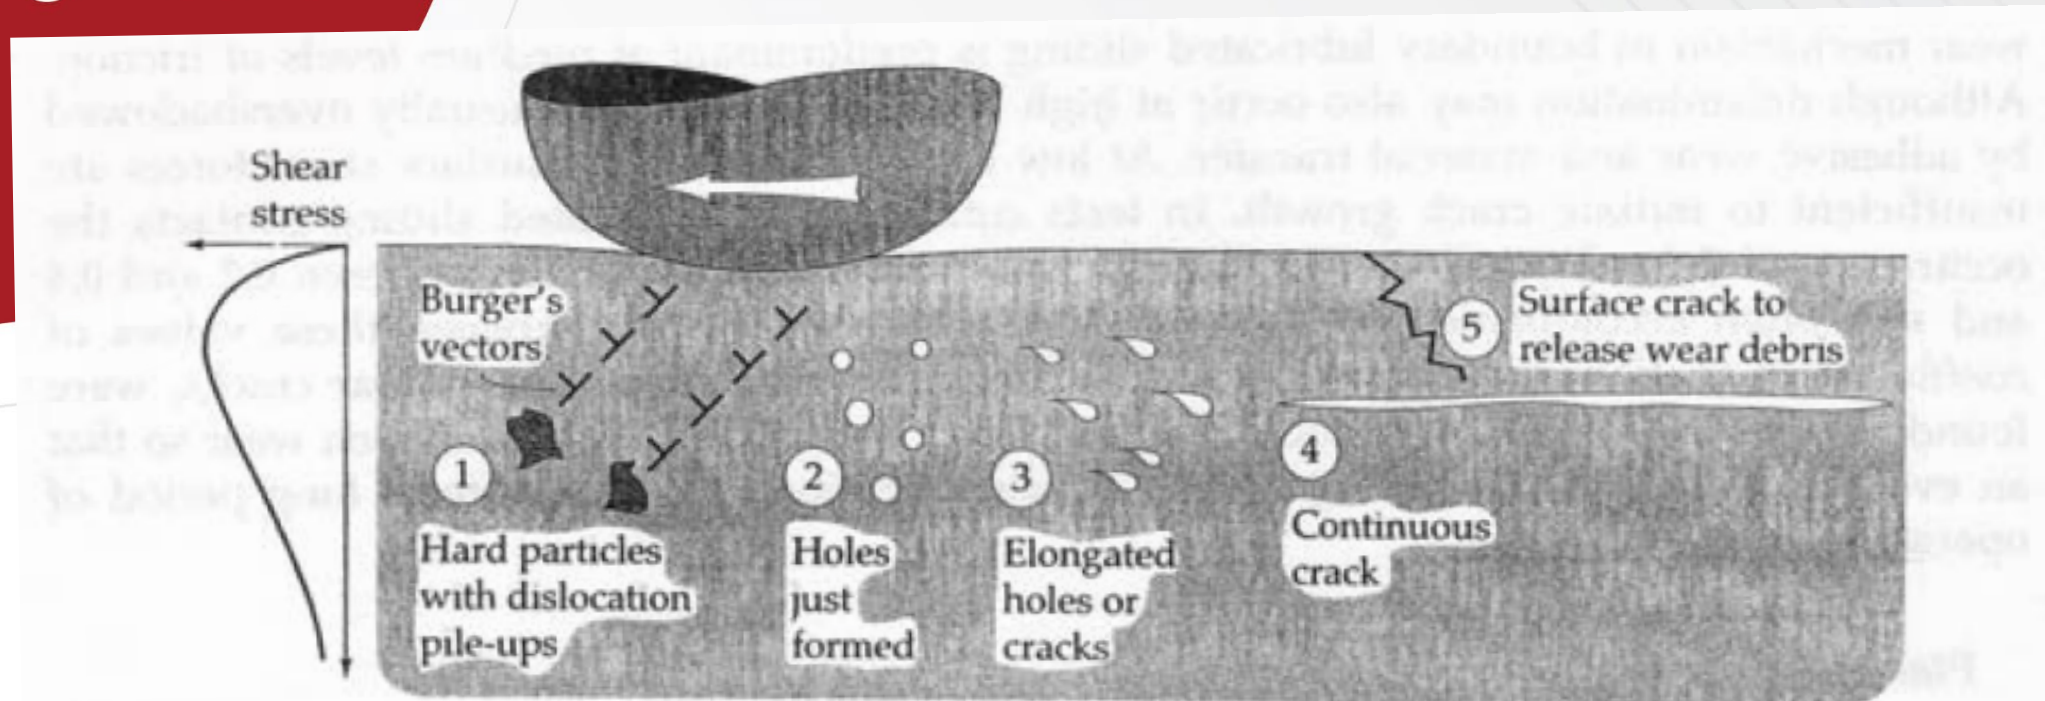

แสดงกระบวนการการสร้างรอยร้าวโดย การเจริญเติบโต และการรวมตัวของช่องว่าง

การล้าจากการกดอัดแบบหมุนกลิ้ง

เกิดการเปลี่ยนรูปร่างแบบไม่คืนรูป (**plastic deformation**) อย่างรุนแรง
เนื่องจากการกดอัดของผิวที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุนกลิ้ง(**rolling contact**)

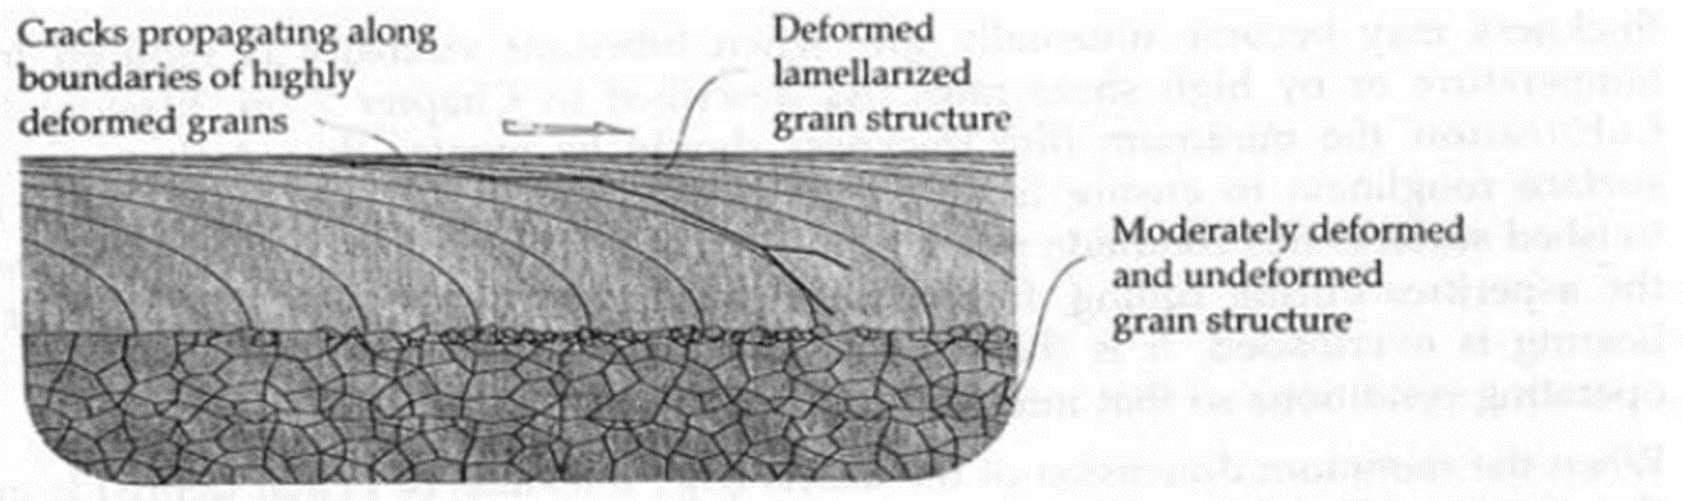


การเกิดรอยร้าวที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปร่างแบบไม่คืนรูปโดยความรุนแรงที่มากจากการกดอัดของผิวที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุนกลิ้ง



1) Crack opening under lateral tensile stress



2) Lubricant forced into crack by extreme pressure

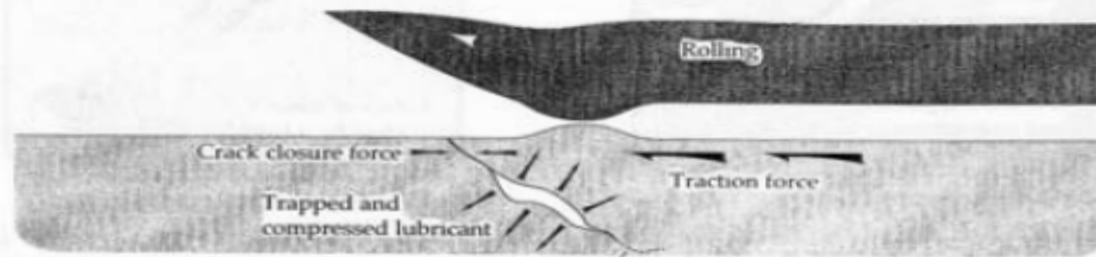

3) Crack extension by compressed lubricant


แสดงผลของแรงดันของสารหล่อลื่นที่อยู่ภายในรอยร้าว

แสดงผลของแรงดันของสารหล่อลื่นที่อยู่ภายในรอยร้าว






การกดอัดของทรงกลม

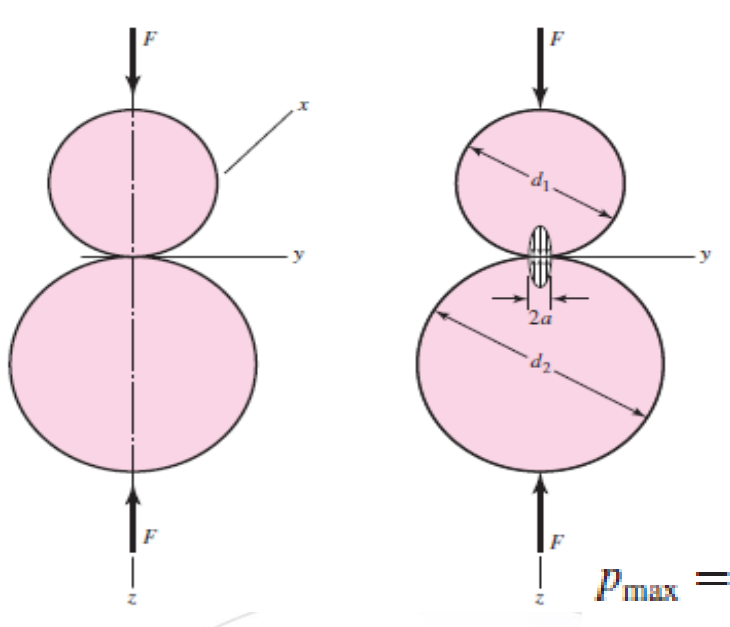


$$P_{\max} = \frac{3F}{2\pi a^2}$$

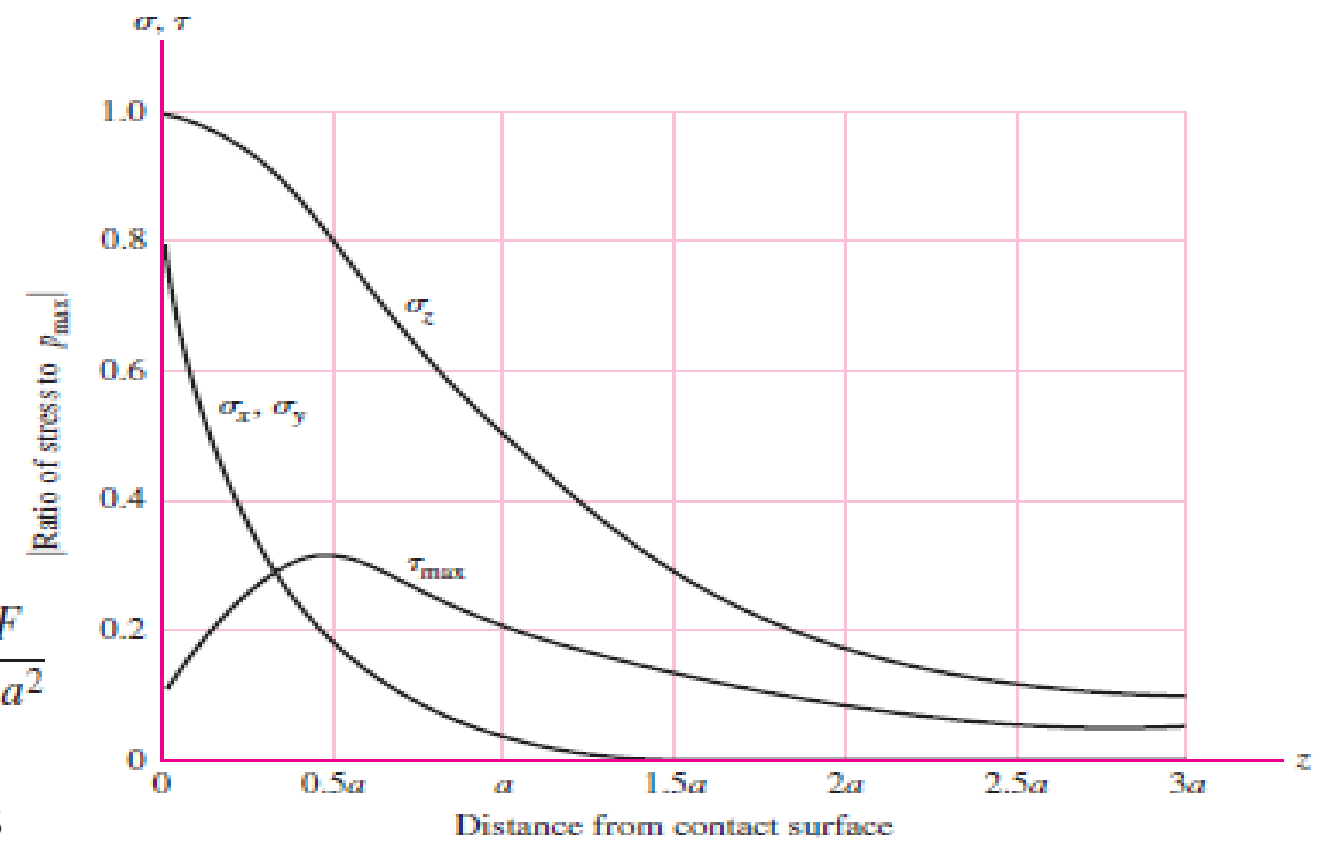


Max shear stress = 0.31 P_{\max} at $z/a = 0.48$

กลศาสตร์การกดอัด



การกดอัดของทรงกระบอก

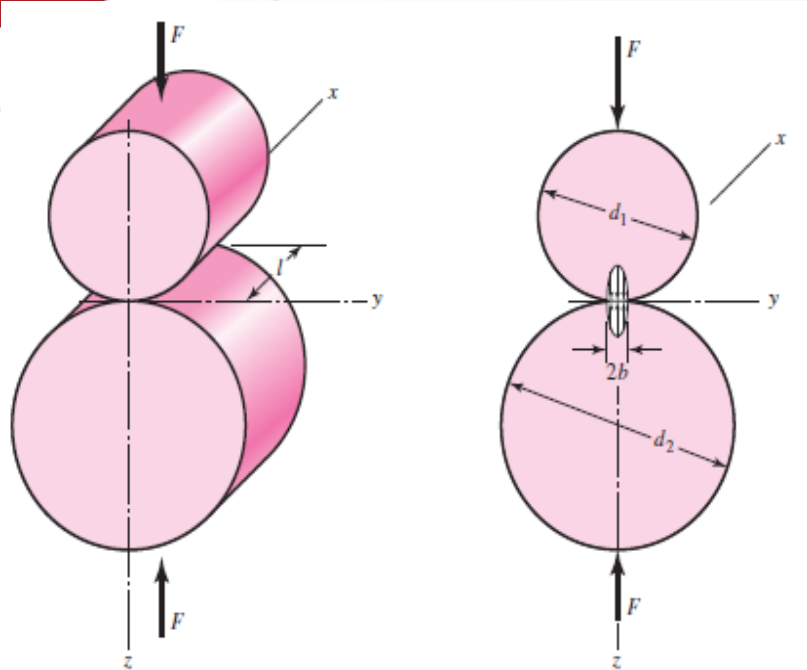


$$P_{max} = \frac{2F}{\pi bl}$$

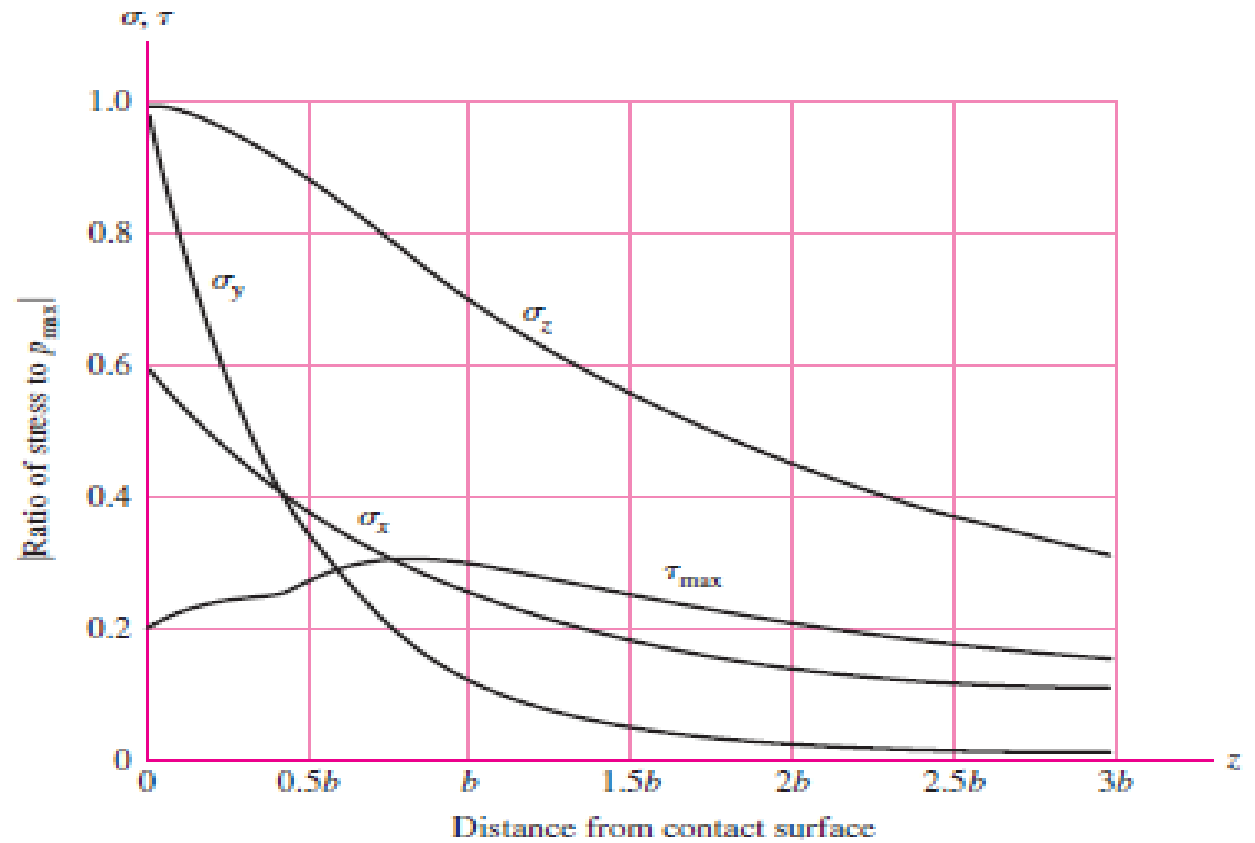

Max shear stress = 0.30 P_{max} at z/b = 0.786

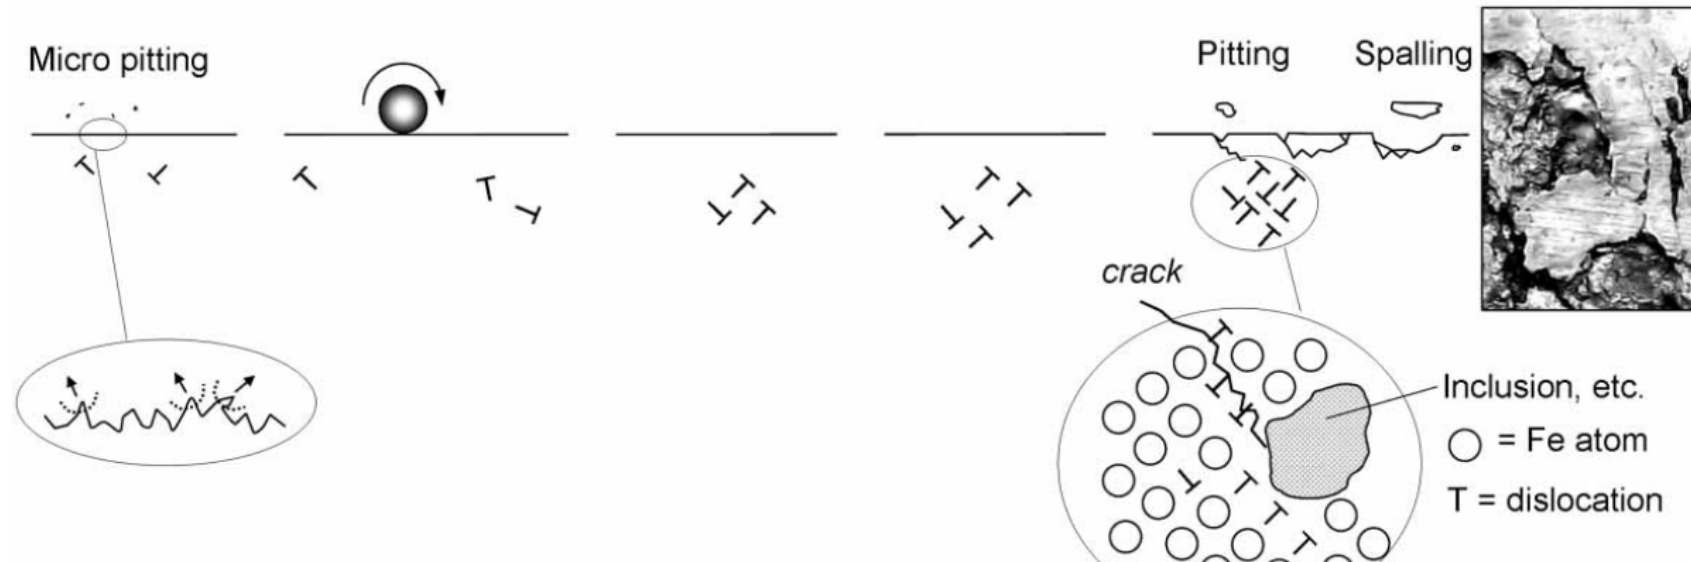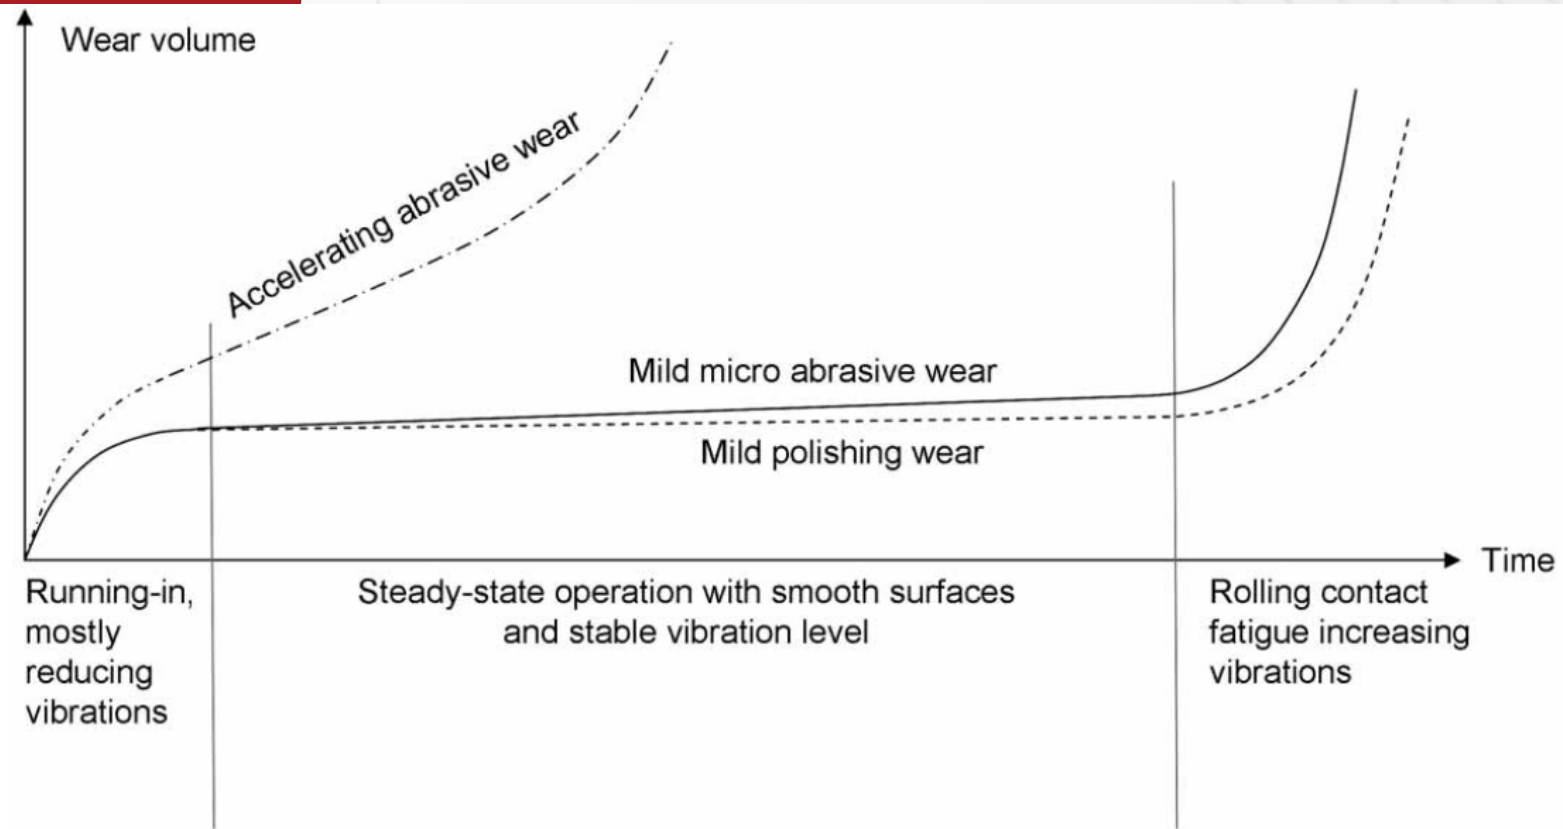


SLIDING-ROLLING CONTACT FATIGUE

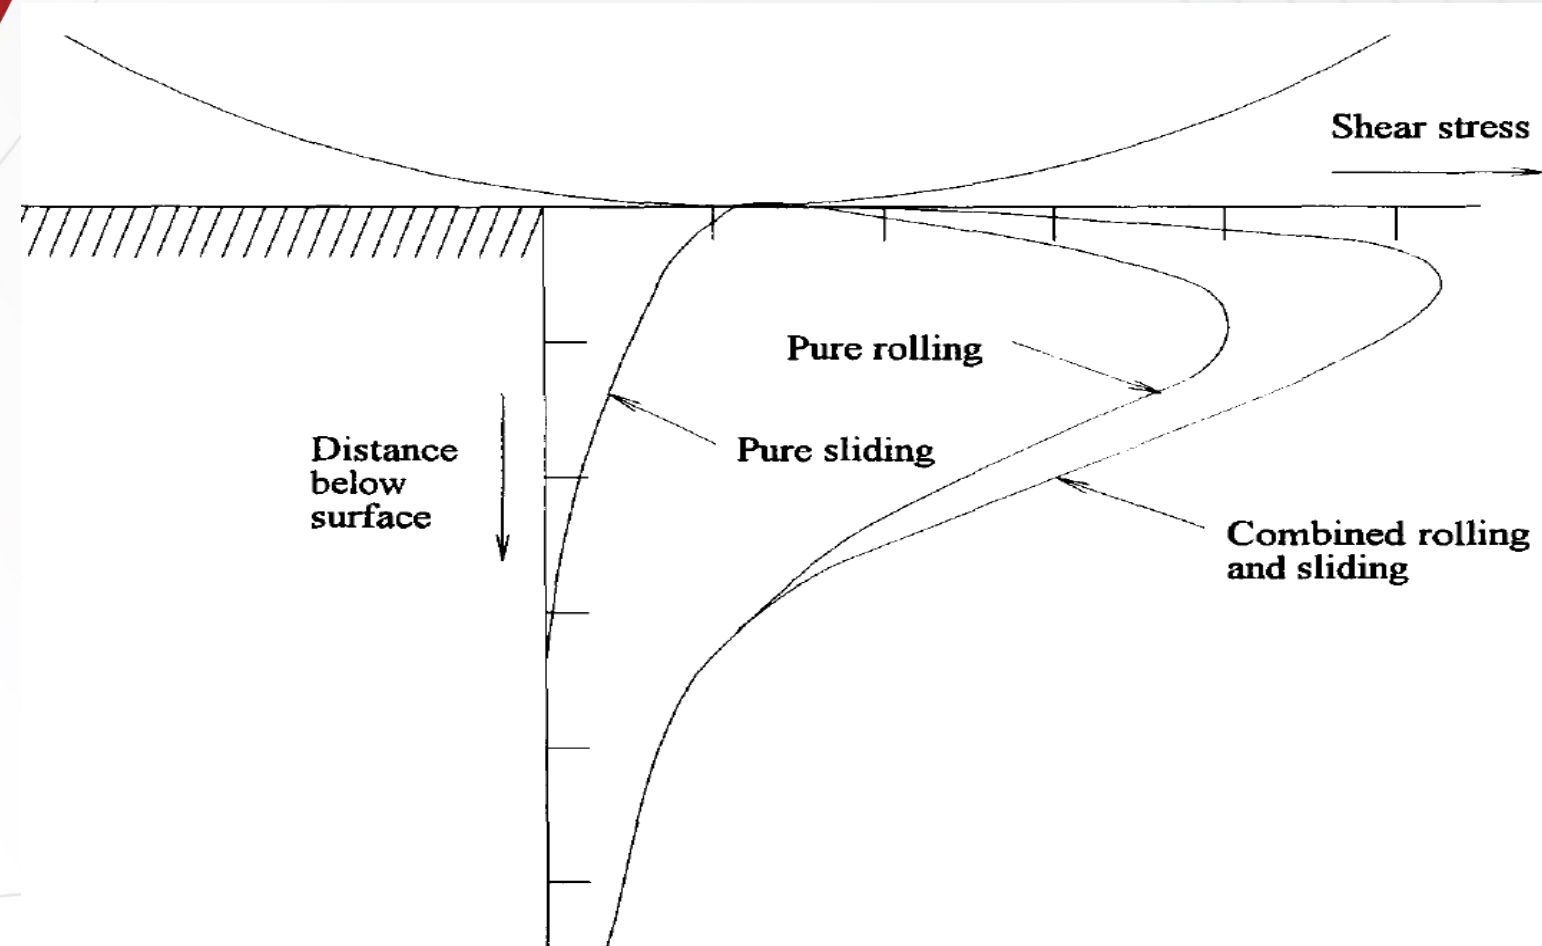


Stress distribution at and near two contacting surfaces under sliding-rolling conditions.




MODES OF GEAR FAILURE

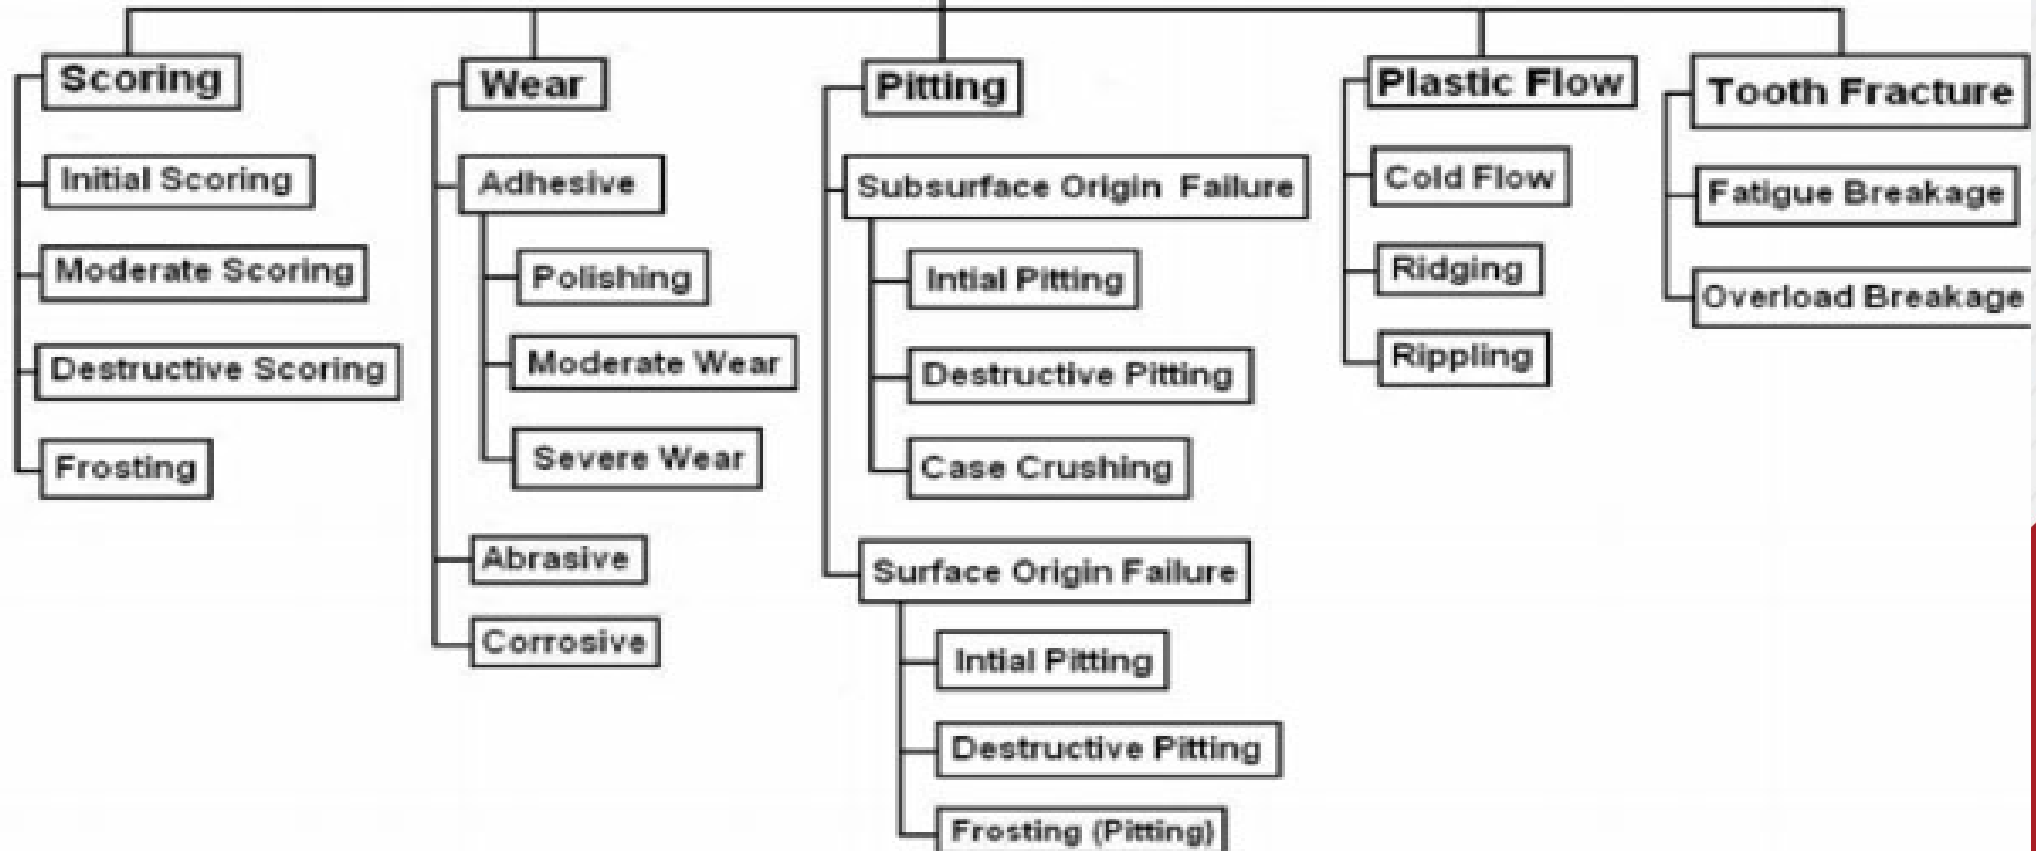


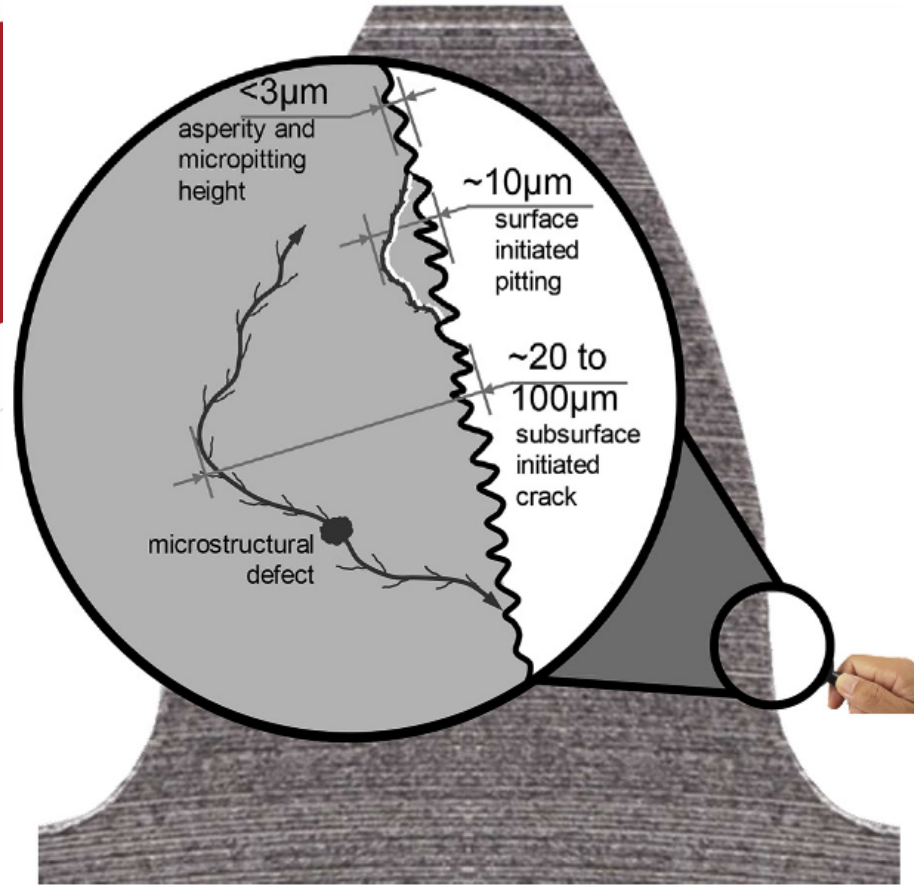

sub-surface initiated pittings

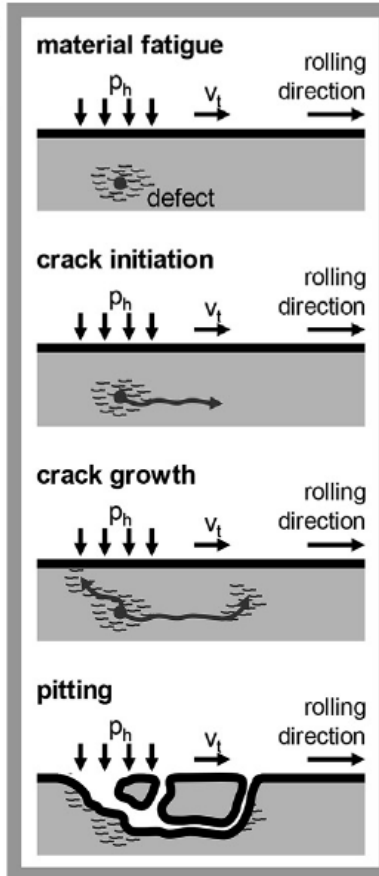


surface initiated pittings

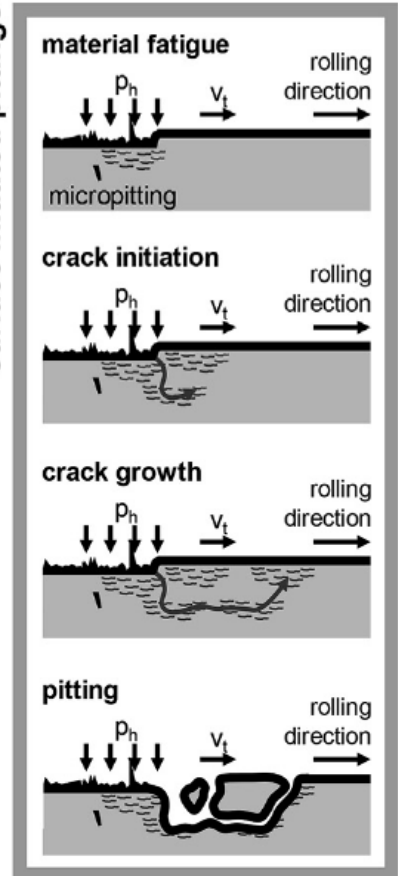

Pittings :

ความเสียหายของฟันเฟือง


Pittingเป็นตามดที่ผิวเกิดจากการกดอัดและการล้าที่ผิวเฟือง

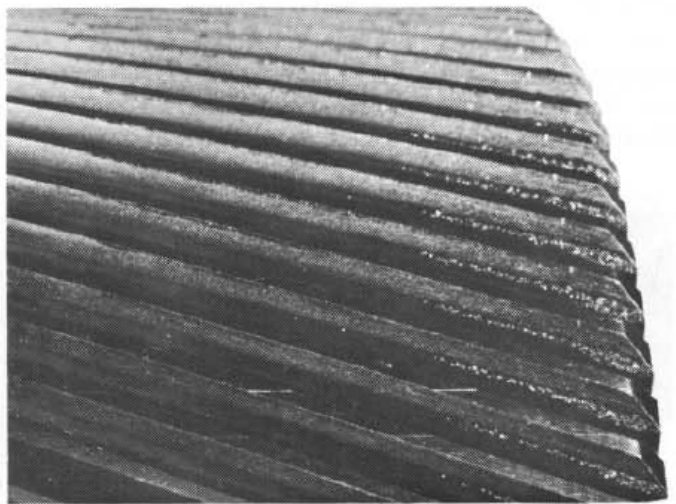

แก้ไขโดย

กัดฟันเฟืองให้มีรูปร่างใกล้เคียงกับ **involute** และ **profile** มากที่สุด

ลด **dynamic loads** เป็นต้น

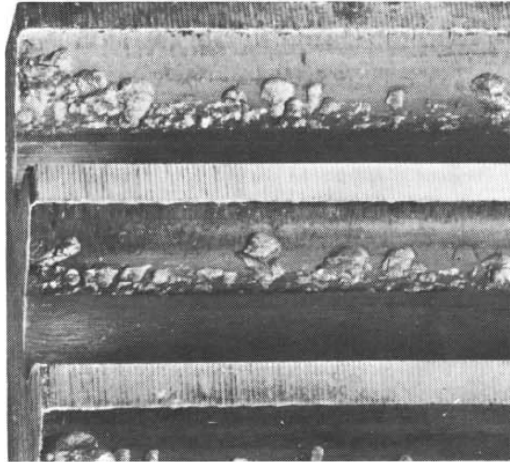


Pitting อย่างรุนแรง
เกิดจาก pitting หรือหลุมเล็กที่
ผิวเกิดจากการกัดอัดและการล้าที่
ผิวเพียงพอแล้วหลุมเล็กที่ผิวจะขยาย
ให้เป็นหลุมใหญ่จนเสียหาย
หรือเกิด overload

วิธีแก้ไขคือเลือกวัสดุที่มีค่าความแข็งแรงเพียงพอ

We are
Engineers



ผิวฟันเฟืองที่ผ่านการชุบแข็งเสียหายแตกร้าวเป็นรอย
ร้าวตามแนวยาวเนื่องจาก overloads

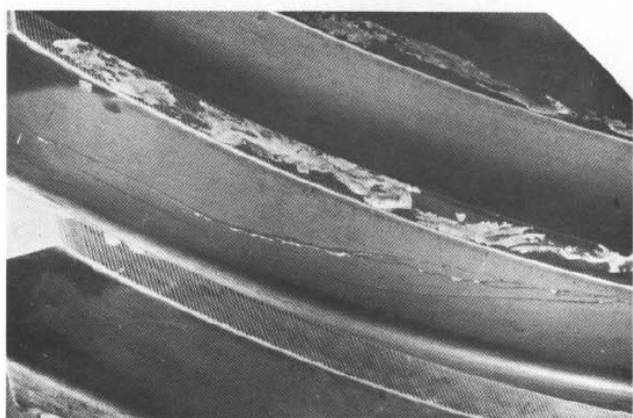


สาเหตุ

เริ่มเกิดรอยร้าวใต้ผิวฟันเฟือง


แก้ไขได้โดยเพิ่มความแข็ง

We are
Engineers

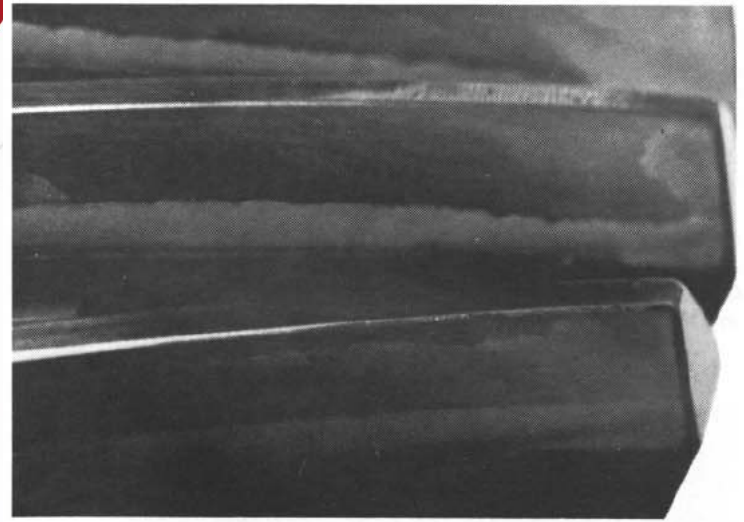

Scoring ผิวพื้นเฟืองเป็นรอยลึกจะเห็นเป็นหลุมและบางส่วนพอกนูนเกิดจากขาดน้ำมันหล่อลื่นทำให้ผิวโลหะแตะอัดกันขณะเฟืองขบส่งถ่ายกำลัง

Tooth Fracture

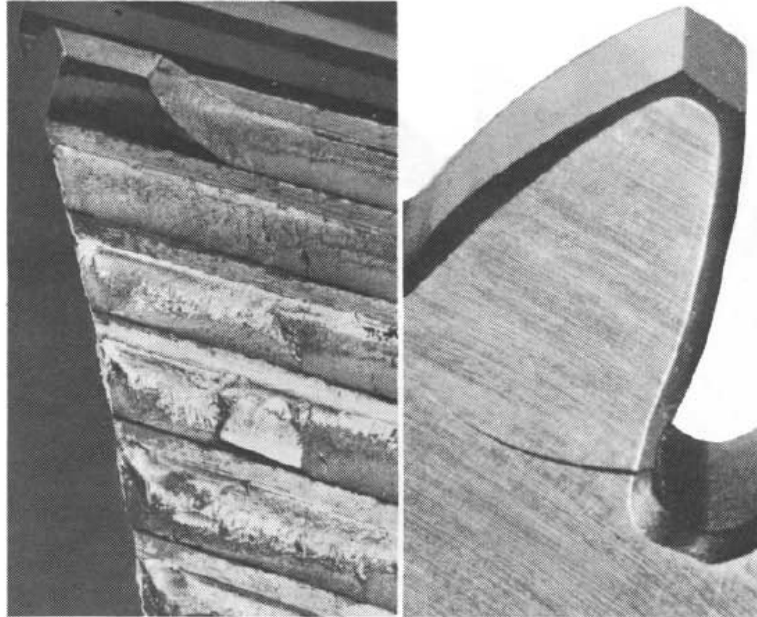


การแตกหักของฟันเฟืองหรือหักบางส่วนของฟันเฟืองมักเกิด
จาก overload สูงกว่าค่า Endurance limit มาก
การแก้ไขให้เลือกรวัสดุที่มีค่าความแข็งแรงสูง

Beam Bending Fatigue: (right) This aircraft power spur gear shows a fatigue crack caused by stresses at the root fillet.


Beam Bending Fatigue: (left) Each failed tooth started at a crack that had been in progress for some time. All the failed teeth show evidence of fretting corrosion and typical beach marks common to this kind of failure. Undoubtedly one tooth broke away first, causing an impact that then quickly broke the remainder of the teeth.

Plastic Flow

การไหลของชั้นเนื้อวัสดุเนื่องจาก contact stress ที่เกิดขึ้นสูงมากเลย ช่วง elastic อยู่ในช่วง plastic พาเนื้อวัสดุขณะพื้นผิวเคลื่อนที่ วิธีแก้ไขคือเลือกวัสดุที่มีความแข็งมากเพียงพอ

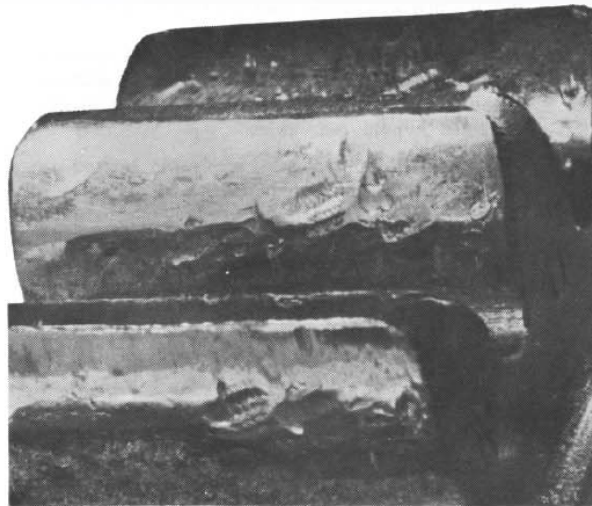

Cold Flow: This medium-hard spur gear shows signs of bad surface deformation due to rolling and peening action. This gear was operated long after the initial surface distress occurred, resulting in a battered cold-worked surface.

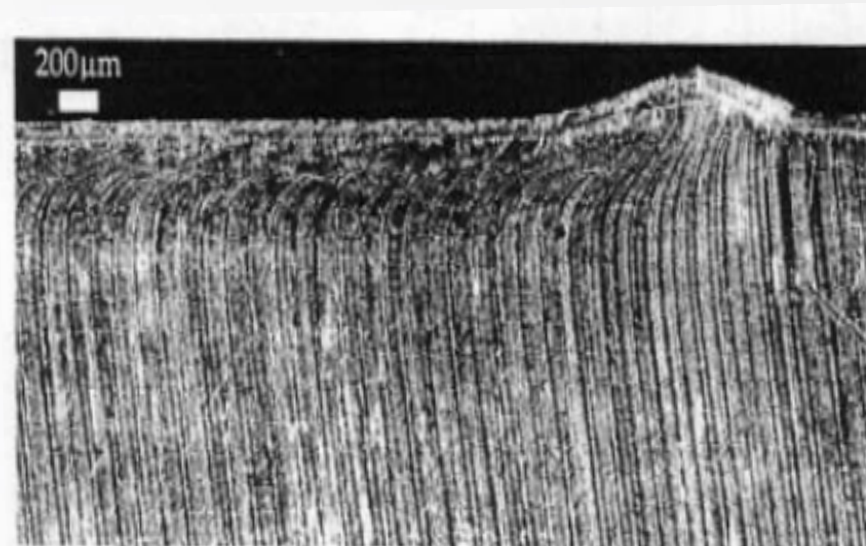


การเสียหายของเพลารองสูบน้ำ





Specification of Vertical Centrifugal Pump

| | |
|-------------------------|---|
| <i>No. Stages</i> | <i>: 5 Stages</i> |
| <i>Capacity</i> | <i>: 1000 GPM</i> |
| <i>Head</i> | <i>: 532 FT</i> |
| <i>Liquid Service</i> | <i>: Ground Water</i> |
| <i>SPGR</i> | <i>: 1,0</i> |
| <i>Flow Temperature</i> | <i>: 25 C at Suction</i> |
| <i>Bowl</i> | <i>: 316 SS</i> |
| <i>Impellers</i> | <i>: 316 SS / Closed impellers</i> |
| <i>Pump Shaft</i> | <i>: 316 SS (Based on pump data sheet)</i> |
| <i>Bowl Bearing</i> | <i>: Bronze (PT Badak use Carbon tape)</i> |
| <i>Driver</i> | <i>: Submersible Electric Motor (PLEUGEUR Manufacturer)</i> |
| <i>RPM</i> | <i>: 2900</i> |
| <i>Power</i> | <i>: 75 KW</i> |

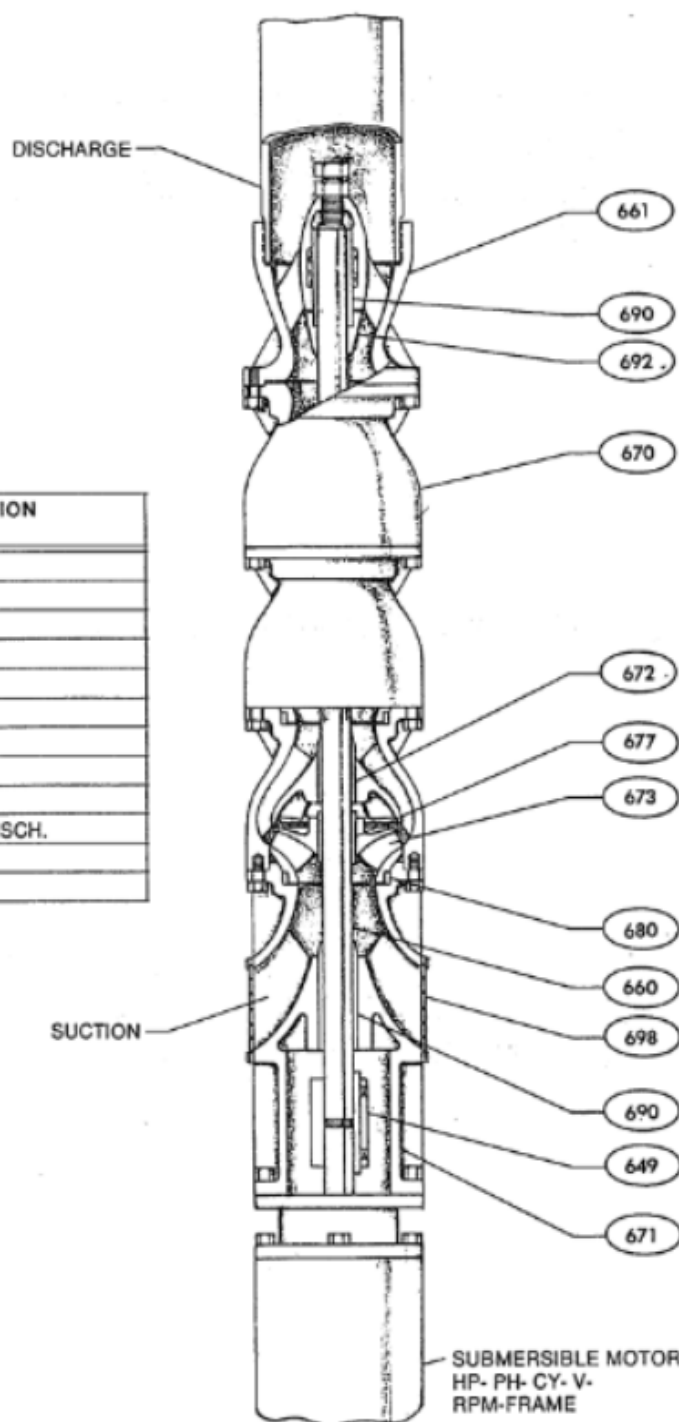

| PART NO. | DESCRIPTION |
|----------|------------------------|
| 649 | COUPLING |
| 660 | PUMPSHAFT |
| 661 | BOWL DISCH. |
| 670 | BOWL INTMD. |
| 671 | ADAPTER SBM |
| 672 | BEARING INTMD. |
| 673 | IMPELLER |
| 677 | TAPER LOCK |
| 680 | WEAR RING-BOWL |
| 690 | BEARING-SUCTION/DISCH. |
| 692 | SAND COLLAR |
| 698 | SCREEN SUCTION |

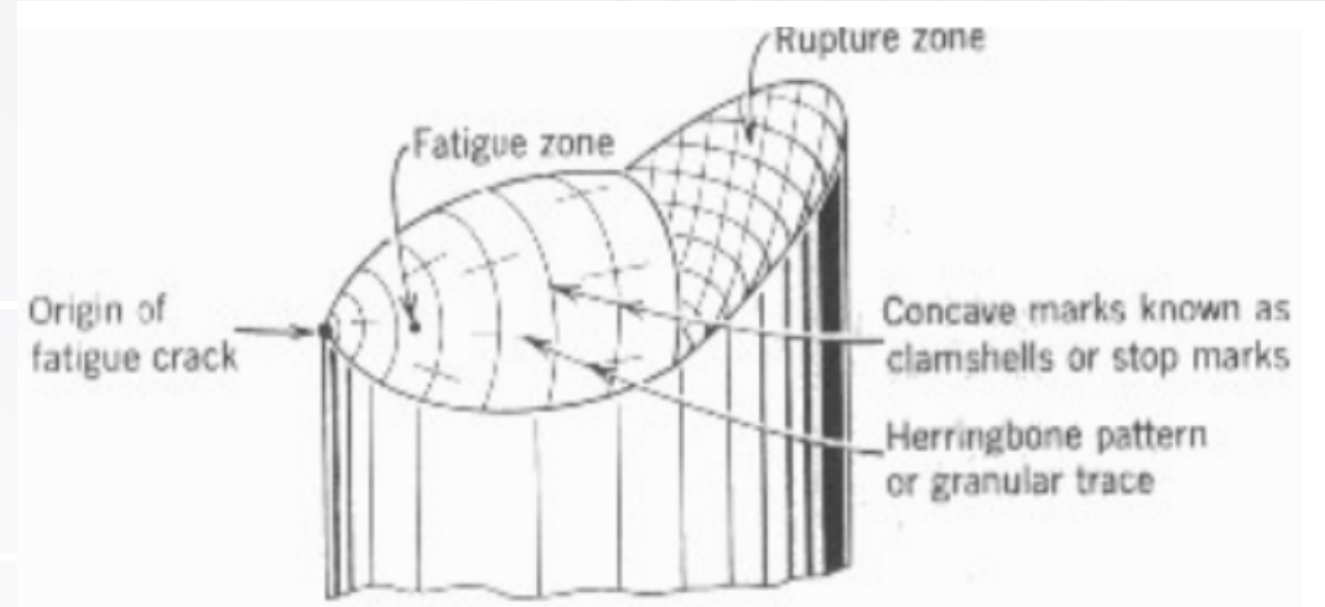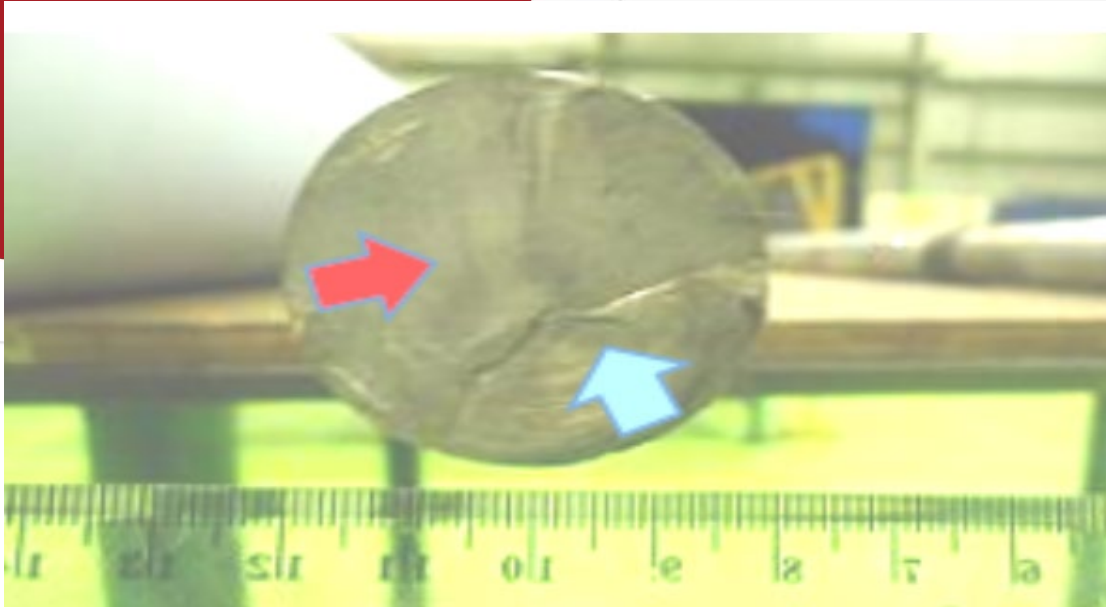


Failure modes เริ่มจากเกิดรอยร้าวด้านล้าง ความเสียหายประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่เกิด **Plastic deformation** ส่วนที่รอยขาดเหมือน **brittle fracture** และส่วนที่เสียหายเนื่องการล้า

Failure Zone


เริ่มจากรอยร้าวที่มีขนาดเล็กที่ผิวหรือในเนื้อเพลลาแล้วรอยร้าวจะขยายจนขนาดของเพลลาไม่สามารถรับค่าความล้าได้เพียงพอก็จะเกิดความเสียหายแบบทันทีทันใด

We are
Engineers

ลิฟต์

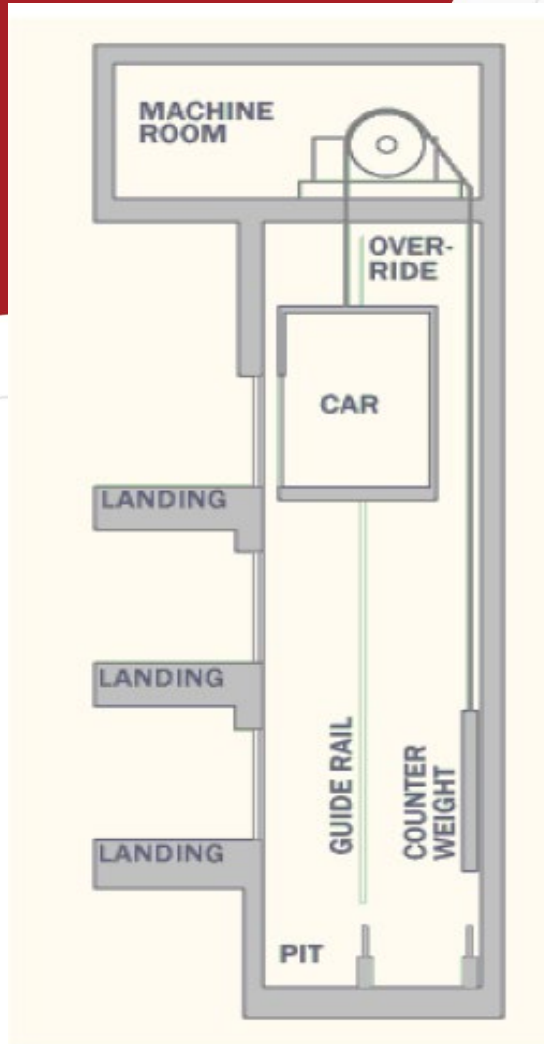


Traction Elevator with
Machine Room

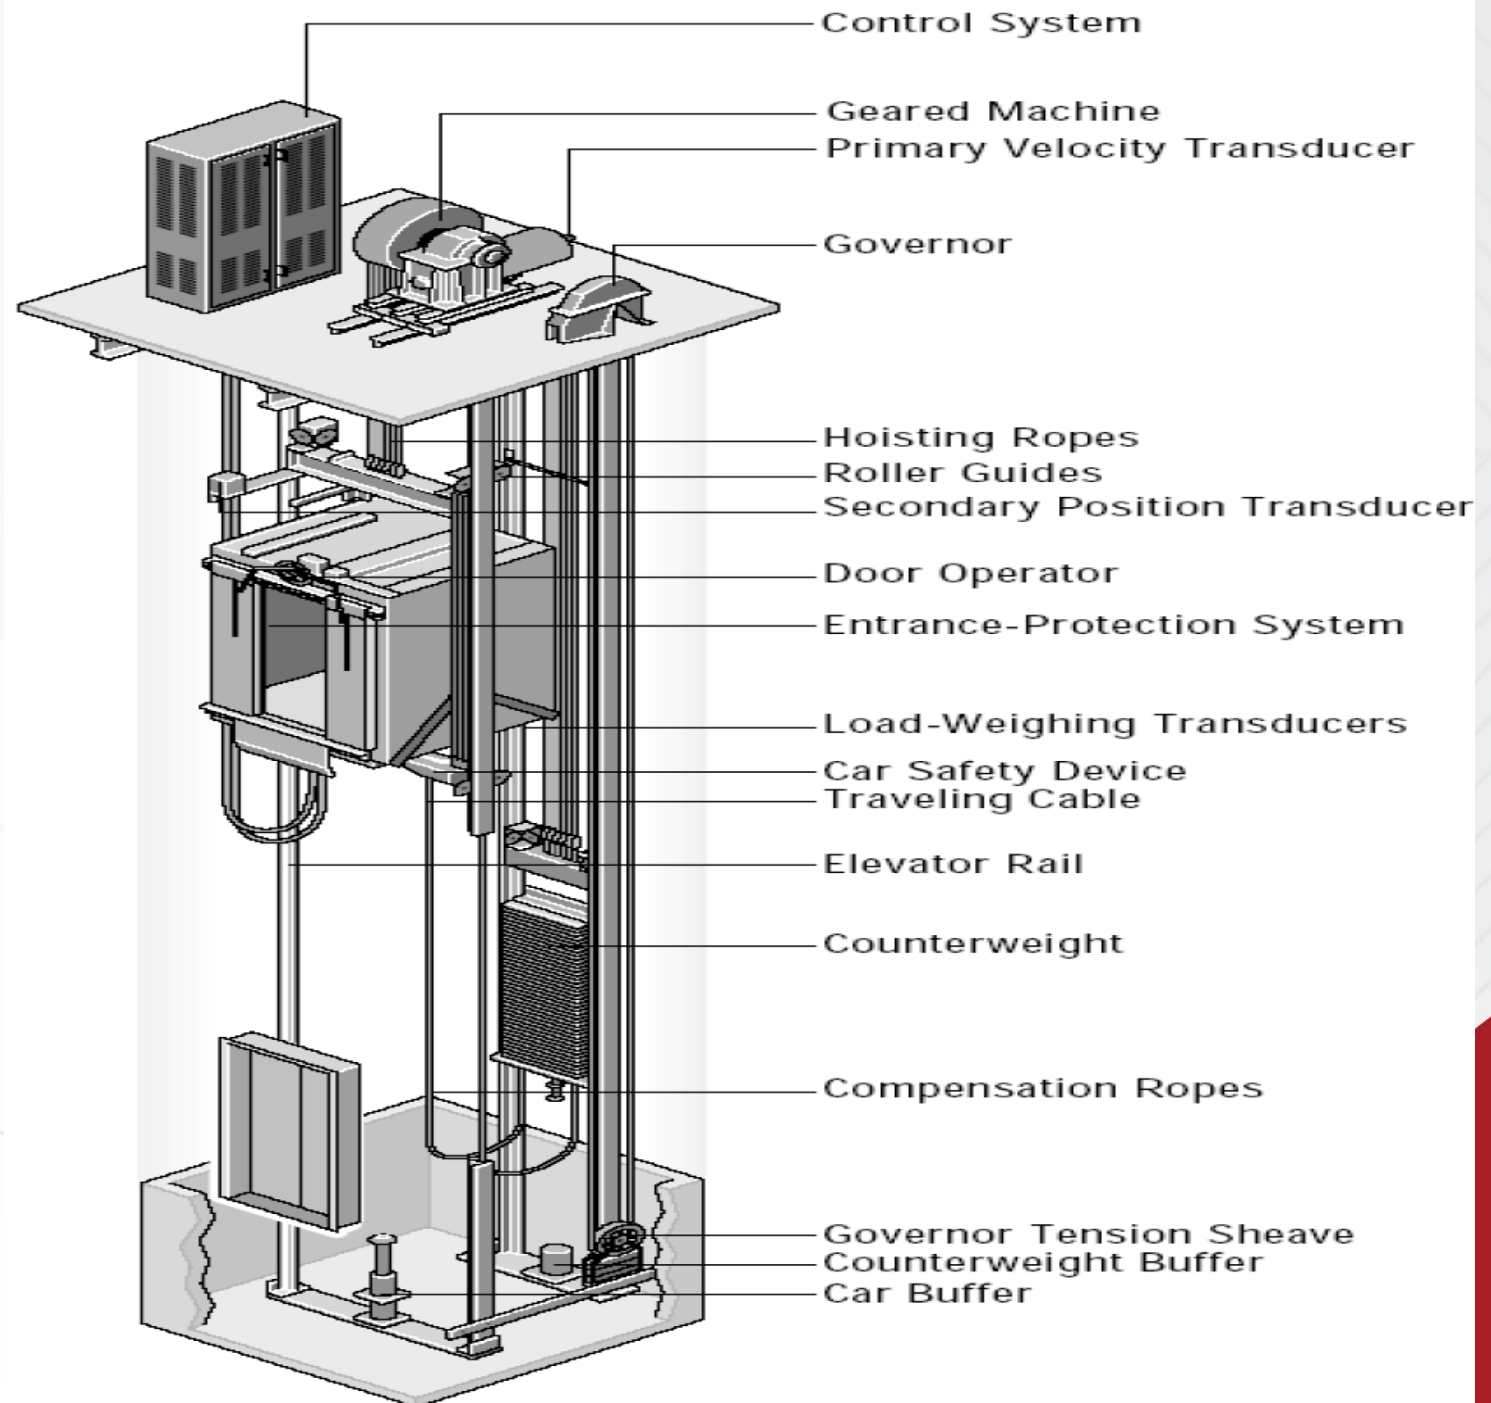

Numbers of passengers = rated load / 75

Where 75 represent the average weight of a person in Kg

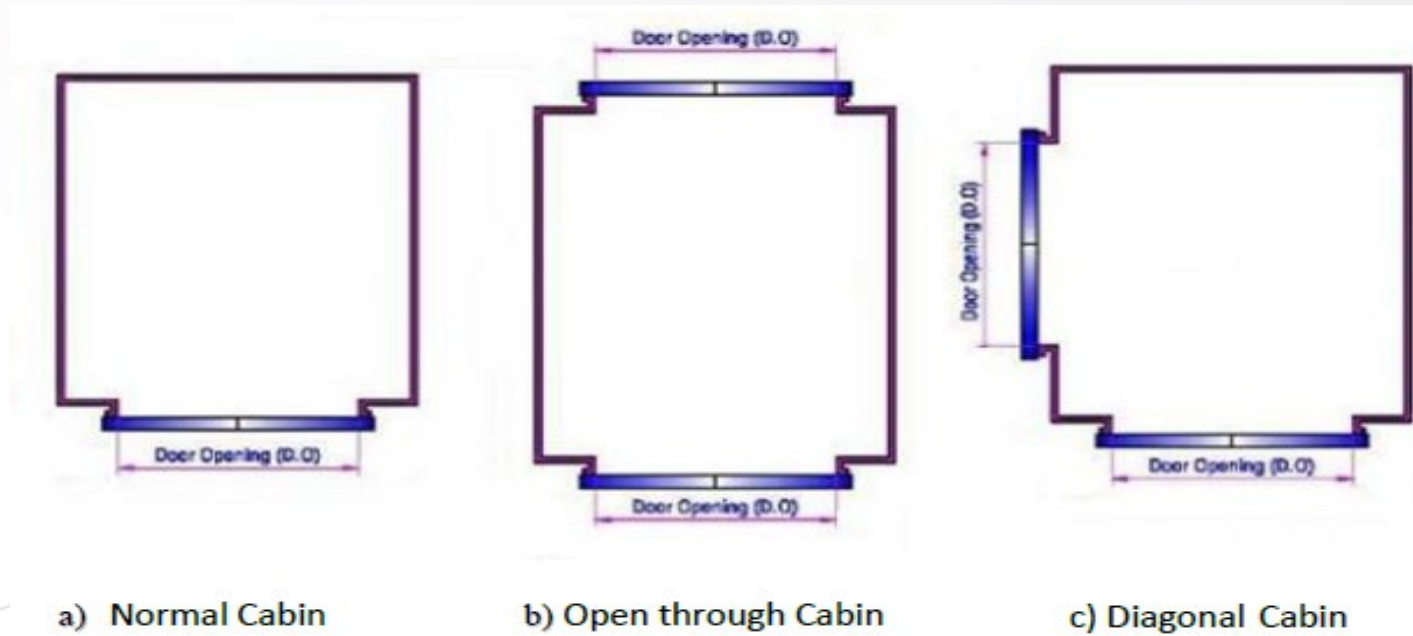

Elevator Car Types

We are
Engineers



Machine/drive system

- i. Dc drive:
- ii. AC motor:
- iii. Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) the most widely



a) Geared machine

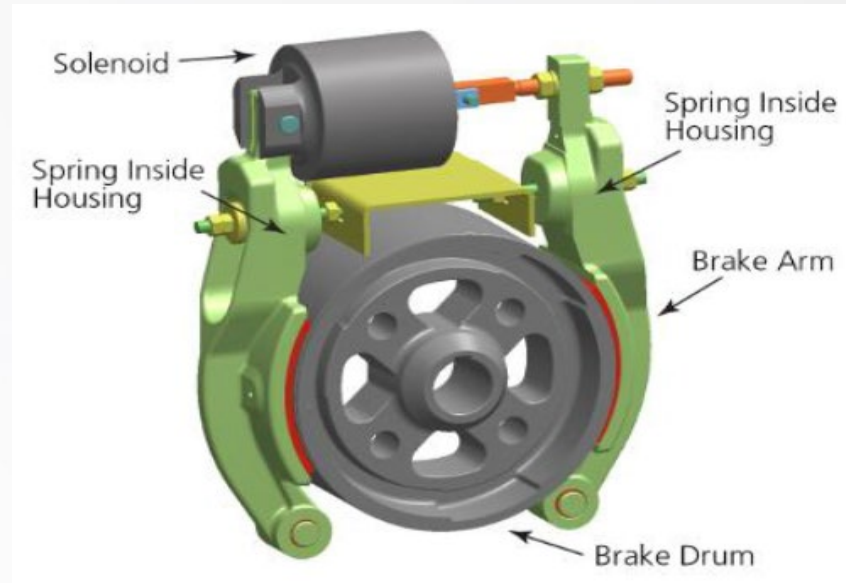


Figure 2.9 Gearless Machine.



b) worm gear system in geared machine


We are
Engineers



Brake



Roller guides

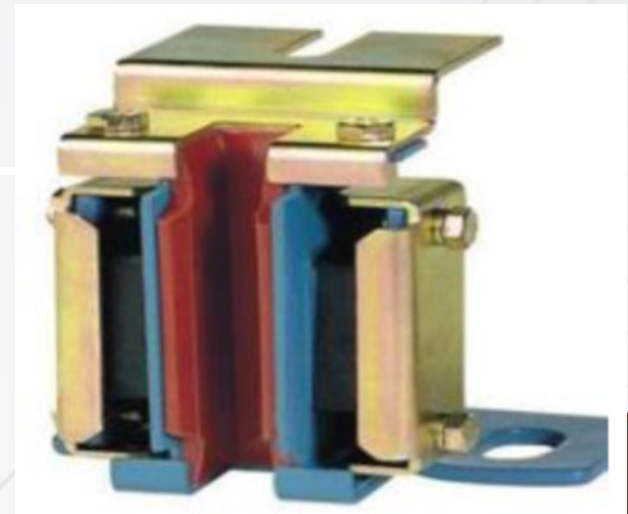


sliding guides


- **Counterweight**

40- 50% of the rated load

ELEVATOR SAFETY GEAR

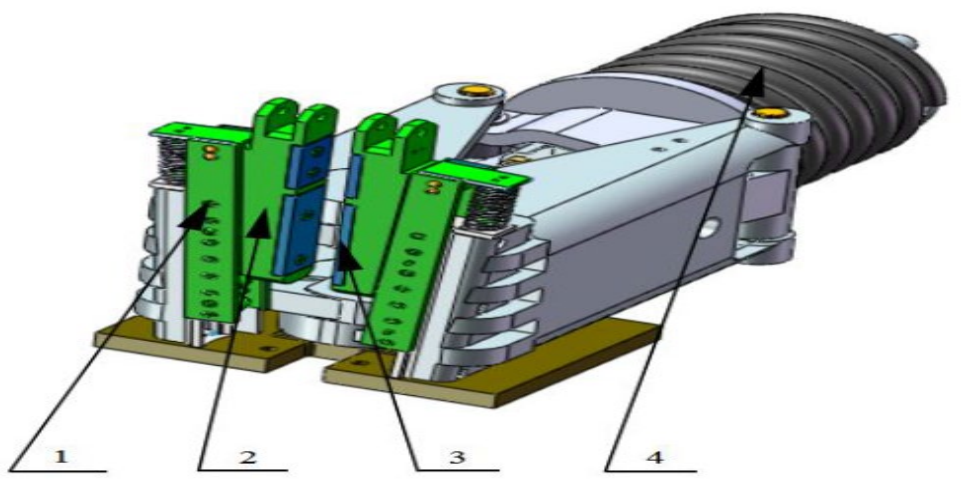

1- bearing 2- wedge 3- breaking material 4- spring

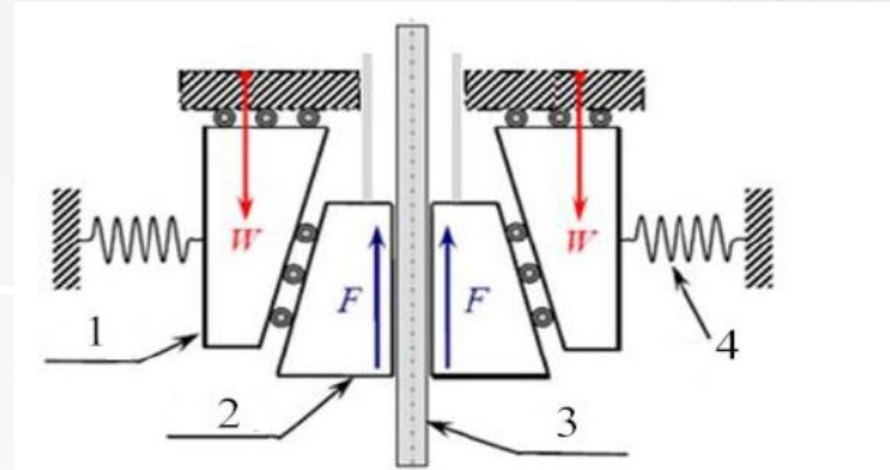


1- gear 2- wedge 3- rail 4- spring

Structural diagram of high-speed elevator safety gear

Overspeed Governor System Arrangement


Safeties are activated by a governor when the elevator moves too quickly (if the car speed exceeds 110% of its rated value as the car speeds up,

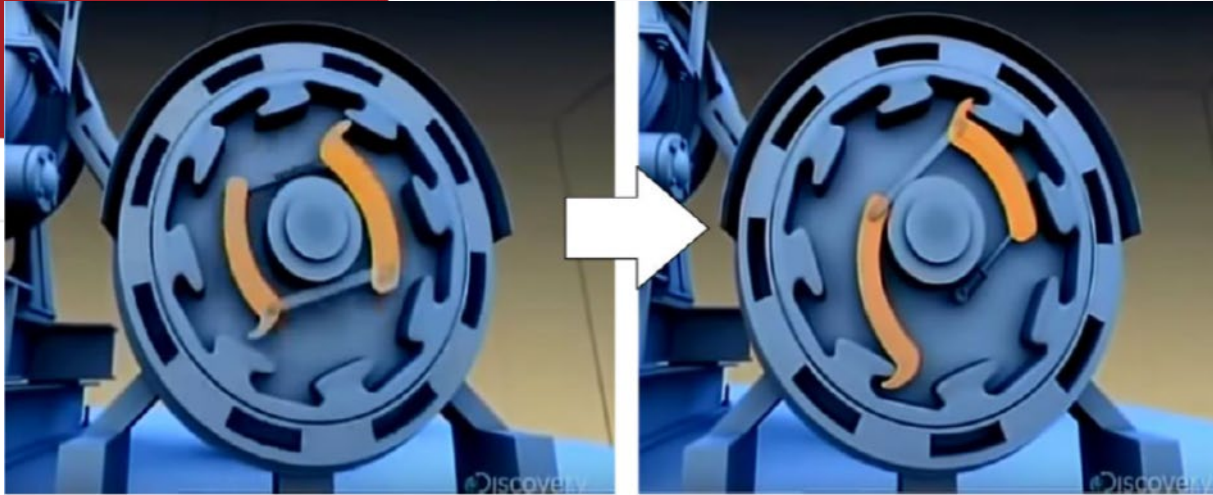

Overspeed Governor before and after locking

Counterweight

40- 50% of the rated load

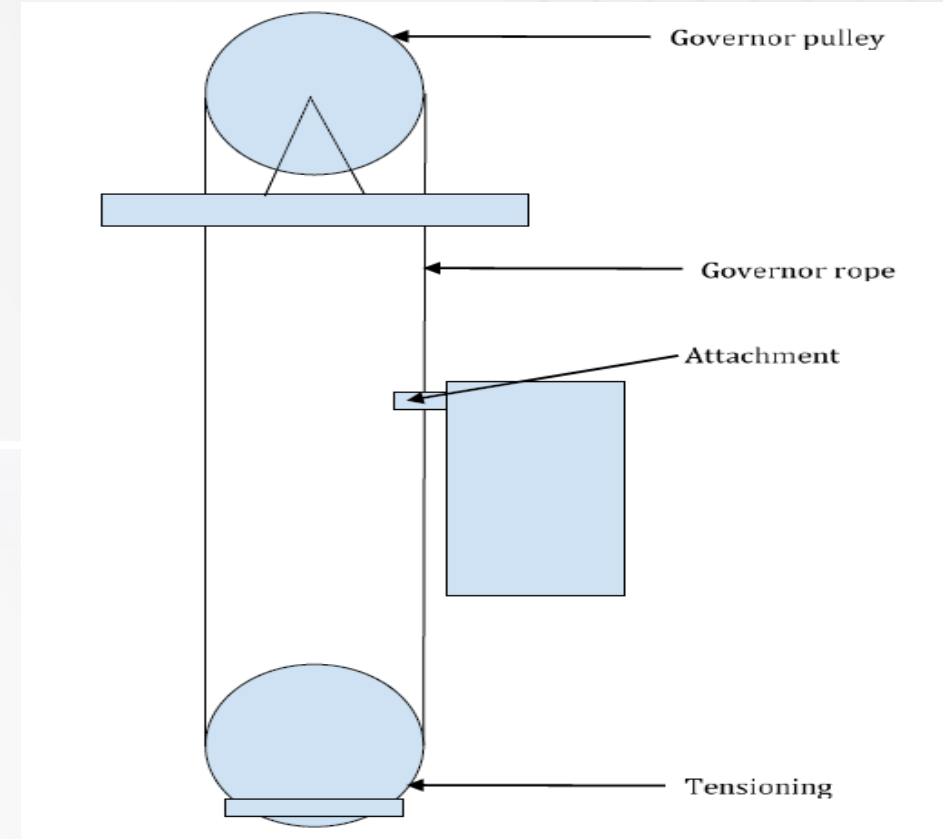

We are
Engineers



Buffers in the pit



Spring



Oil Type

ลิฟต์โดยสาร (Passenger Elevator)

ผู้ใช้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามความเร็วของการใช้งาน ได้แก่

ลิฟต์ความเร็วต่ำ (Low Speed) มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตรต่อนาที หรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มักจะใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 60 ชั้น

ลิฟต์ความเร็วปานกลาง (Medium Speed) มีความเร็วระหว่าง 90 - 105 เมตรต่อนาที มักจะใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10 - 25 ชั้น

ลิฟต์ความเร็วสูง (High Speed) มีความเร็วตั้งแต่ 120 เมตรต่อนาทีขึ้นไป มักจะใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น

ตัวอย่างลิฟต์เกิดอุบัติเหตุ

อาคารพักอาศัย 27 ชั้น

ลิฟต์มีขนาด 1000 kg ความเร็ว 2.5 m/s

ก่อนเกิดอุบัติเหตุลิฟต์อยู่ชั้น 1 กำลังวิ่งขึ้น

ลิฟต์วิ่งเร็วขึ้นผิดปกติจนวิ่งไปชนฝ้าชั้น 27 เสียหาย

แสดงว่าระบบเบรกไม่ทำงาน

ตรวจสอบส่วนผสมของผ้าเบรกเห็นว่าไม่ถูกต้องตามตารางที่ 1



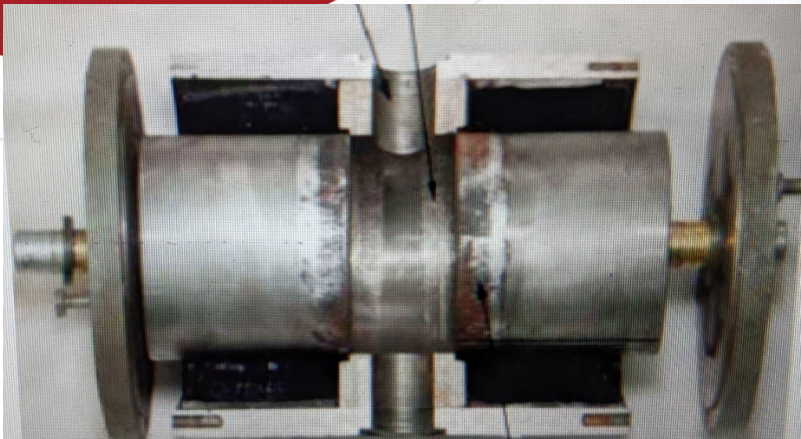


Table 1. The chemical analysis results

| Element | C | S | Si | Mn | P | Cr | Ni | Al | Cu |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| Plunger | 0.096 | 0.005 | 0.20 | 0.48 | 0.016 | 0.031 | 0.018 | 0.032 | 0.030 |
| DT4 (GB/T6983-2008) | ≤ 0.010 | ≤ 0.010 | ≤ 0.10 | ≤ 0.25 | ≤ 0.015 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 0.20~ 0.80 | ≤ 0.05 |

จากภาพขวามือเห็นว่าเกิด
การสึกหรออย่างรุนแรง
สึกหรอด้านเดียว ก้านเบรก
หลวม

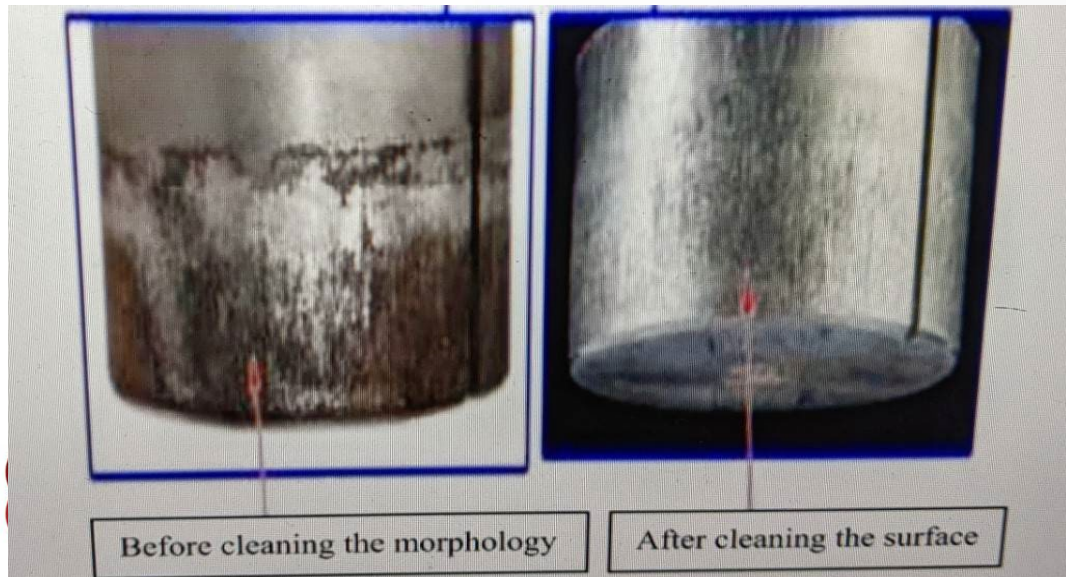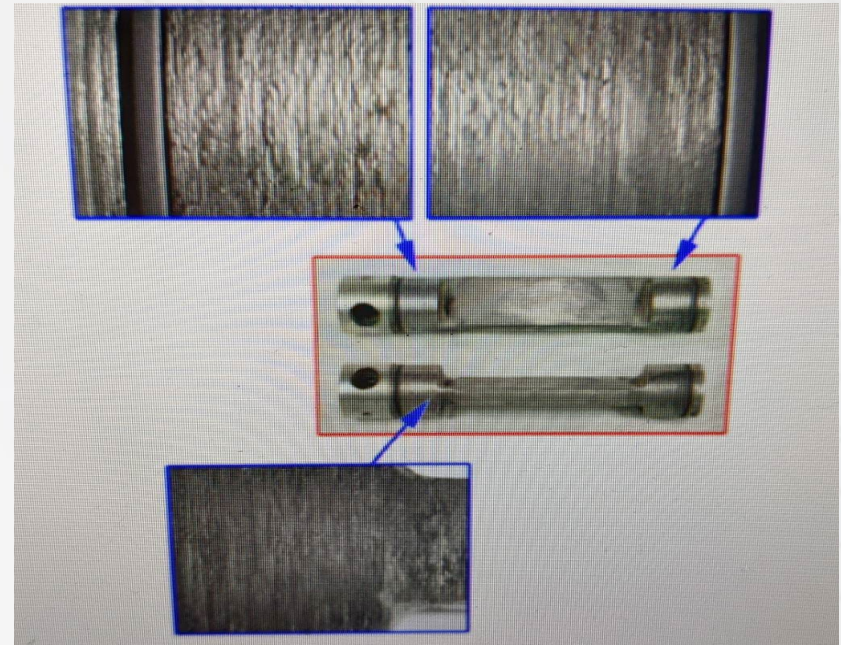


พบรอยสึกหรอแบบยึดติด (adhesive wear)
พบอนุภาคสังกะสีและอนุภาคโลหะอื่น





การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

1. Adhesive wear จะสูงเมื่อเก้านเบรกหลวม อนุภาคที่หลุดออกเนื่องจากการสึกหรอจะเป็นผลทำให้การสึกหรอยิ่งเร็วขึ้น เป็นผลทำให้อุปกรณ์หนีบเพื่อเบรกของระบบเบรกไม่ทำงาน

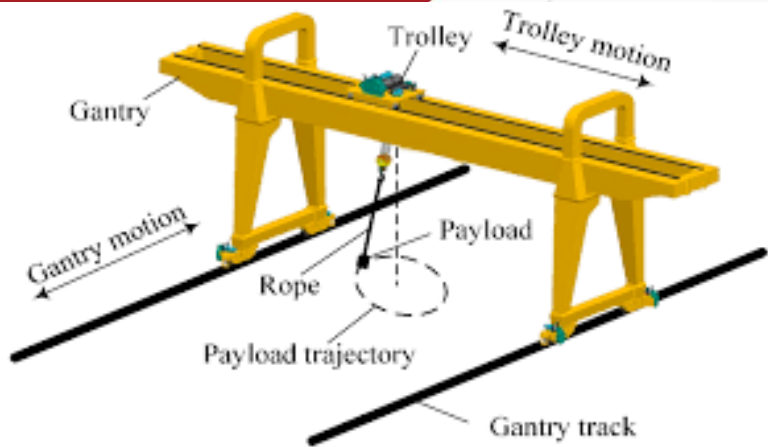


ตัวอย่างล้อเครนทำด้วยวัสดุ harden 1045 steel มีค่า
ความแข็งเท่ากับ 240 HB
พบความเสียหายที่ผิวกลางล้อ
จากภาพกลไกความเสียหายน่าจะเกิดจากRolling
contact fatigue เพราะล้อเครนเกิดความเสียหายหลุด
ร่อนที่ผิวเนื่องจาก cyclic stresses

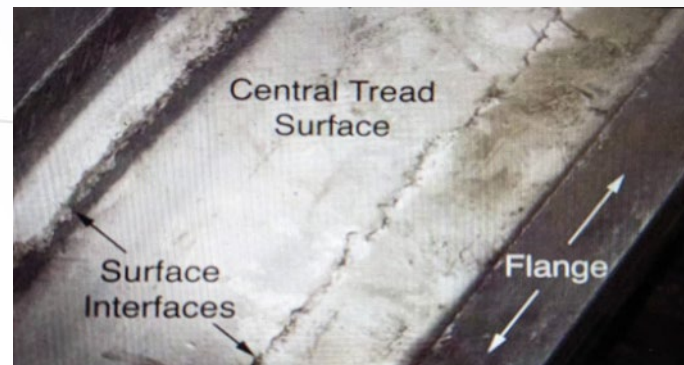

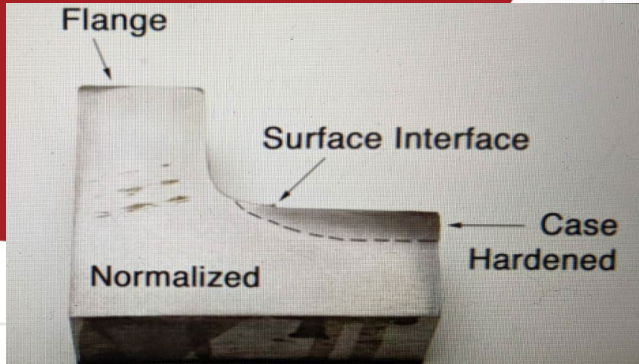

จากภาพแสดงลึ้อเครนผ่านการทำ case hardening และบริเวณกลางเป็นตำแหน่งที่ลึ้อและรางแตะสัมผัสกัน

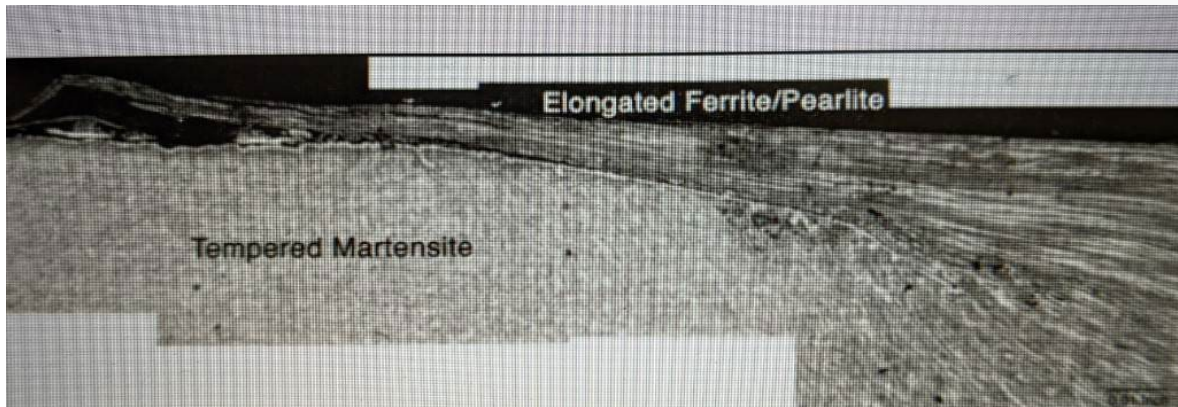

จากภาพแสดงโครงสร้างใต้ผิวลึ้อถูกบดอัด ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่างอย่างมาก Plastic flow patterns ตามแนวยาวเป็นผลให้เกิดรอยแตกร้าวในแนวตั้งฉาก

We are
Engineers



สาเหตุที่ล้อยเครนเกิดรอยแตกร้าวคือการทำ heat treatment หรือทำ case hardening บริเวณตรงกลาง ส่วนบริเวณขอบล้อยไม่มีการชุบแข็งที่ผิว บริเวณขอบที่นิ่มก็จะเกิด Plastic deformation ทำให้เกิดรอยแตกร้าวที่รอยต่อทั้งสอง

We are
Engineers



ถาม ตอบ

We are
Engineers



ขอบคุณครับ